



365F

365

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح پنج شنبه  
۹۲/۱۱/۱۷

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان منابع آموزش کشور

### آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد نایپوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مجموعه مهندسی پلیمر – کد ۱۲۵۵

مدت پاسخگویی: ۲۴۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمریزاسیون	۲۰	۳۱	۵۰
۳	ریاضیات مهندسی	۱۵	۵۱	۶۵
۴	تکنولوژی پلیمر (الاستوئر - پلاستیک - کامپوزیت)	۲۵	۶۶	۹۰
۵	شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	پدیده‌های انتقال (رنولوژی - حرارت - جرم)	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	کنترل فرایندهای پلیمری و مکانیک سیالات	۲۰	۱۳۱	۱۵۰

یهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

این آزمون دارای نمره منفی است.

**Part A: Vocabulary**

**Directions:** Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- Mrs. Harding herself was thin and frail but her son was a \_\_\_\_\_ sixteen-year-old.  
 1) unbearable      2) verbose      3) sturdy      4) lethargic
- 2- Some tribes still \_\_\_\_\_ the more remote mountains and jungles of the country.  
 1) forego      2) inhabit      3) ensue      4) aggravate
- 3- The \_\_\_\_\_ of coffee brought Christine into the small cafe.  
 1) aroma      2) fragility      3) whim      4) badge
- 4- The client \_\_\_\_\_ our proposal because they found our presentation banal and unimpressive.  
 1) recognized      2) emulated      3) hailed      4) rejected
- 5- Immediately overcome by \_\_\_\_\_ for the wrong he had done, I lowered him to the floor and tried to apologize.  
 1) remorse      2) charity      3) stubbornness      4) esteem
- 6- A health inspector gave \_\_\_\_\_ instructions on how to correct the problem; we all found out how to handle the situation.  
 1) perpetual      2) rudimentary      3) explicit      4) trivial
- 7- I \_\_\_\_\_ the cold I was getting by taking plenty of vitamin C pills and wearing a scarf.  
 1) vanished      2) squandered      3) forestalled      4) penetrated
- 8- Why would Ian want to claim his inheritance and then give all his money away? It was a \_\_\_\_\_ to me.  
 1) riddle      2) peril      3) glory      4) fragment
- 9- He was later accused of writing \_\_\_\_\_ loan and deposit records, found guilty and sentenced to three years of imprisonment.  
 1) essential      2) fraudulent      3) vulgar      4) witty
- 10- The question of how the murderer had gained entry to the house \_\_\_\_\_ the police for several weeks.  
 1) exhilarated      2) assailed      3) countered      4) perplexed

**Part B: Cloze Passage**

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a self-contained underwater breathing apparatus (scuba) to breathe underwater.

Unlike other modes of diving, (11) \_\_\_\_\_ rely either on breath-hold or on air pumped from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas, (usually compressed air), (12) \_\_\_\_\_ greater freedom of movement than with an air line or diver's umbilical and longer underwater endurance than breath-hold. Scuba equipment may be open circuit, in which exhaled gas (13) \_\_\_\_\_ the surroundings, or closed or semi-closed circuit, (14) \_\_\_\_\_ is scrubbed to remove carbon dioxide, and (15) \_\_\_\_\_ replenished from a supply of feed gas before being re-breathed.

- 11- 1) that      2) on which they      3) which      4) they
- 12- 1) allowing them      2) they allow      3) allowed them      4) to allow
- 13- 1) exhausts      2) is exhausted to      3) exhausting      4) be exhausted
- 14- 1) where the gas breathing  
3) the breathing gas which      2) which breathes the gas  
4) in which the breathing gas
- 15- 1) the oxygen is used  
3) uses the oxygen to be      2) the oxygen used is  
4) used is the oxygen

### PART C: Reading comprehension

**Directions:** Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### Passage 1:

Long-term, irreversible degradation of polymers at elevated temperatures may be due to one or more of the following: oxidation (to be distinguished from chemical attack by atmospheric ozone); loss of volatile ingredients, such as plasticizers; gradual breakdown of the polymer due to higher rates of creep or lowered resistance to fatigue; and chemical deterioration initiated at inherent weak points in some polymeric structures, which then become self-propagating because of thermal activation. These weak points are points of attack by oxygen, ozone, moisture, or by radiation of various kinds, or simply by thermal activation. Weak points, in this sense, are found in side branches, double bonds (unsaturation), initiator fragments left over from polymerization, reactive hydrogen atoms, or unstable chain ends. The result of thermal degradation, whatever the cause, is almost always a reduction in average MW of the sample. Reduction in MW can occur because polymer chains have been ruptured (chain scission) at random points, or because some chains have been depolymerized (unzipped) starting at their ends in a reverse of polymerization. The lower the initial molecular weight in a polymer that tends to thermal Depolymerization, the greater the number of end groups, and the poorer the thermal stability.

- 16- According to the above text, thermal degradation is due to -----  
1) chain ends that are stable  
2) strong points in polymeric structure  
3) residual initiator from polymerization process  
4) gradual breakdown of the polymer due to high rates of creep
- 17- In thermal degradation, chain scission occurs -----  
1) The chain scission is not random                   2) the chain break can occur at any point  
3) the chain rupture occurs in ordered points     4) the chain ruptures at stable end points
- 18- Read the above text. Which one of the following statements is correct?  
1) Degradation is a temporary process on a polymer at elevated temperature  
2) Degradation is a process that can be carried several times on a polymeric article  
3) Degradation is not a temporary process on a polymer at elevated temperature and it is only due to oxidation  
4) Degradation is not a process that can be repeated time and time again on a polymeric article

**Passage 2:**

The problems encountered during the development of new composite materials are often attributed to the lack of interactions between the substrate and the polymer matrix, an insufficient dispersion of the substrate, or a poor wetting of the particle by the polymer phase. Any of the aforementioned deficiencies will have a negative impact on the mechanical properties of the end-product. For thermoset materials, undesirable components adsorbed into the solid phase, such as water, may also hinder the satisfactorily completion of the polymerization reaction. Moreover, for some substrate of high specific surface, early oxidation and degradation may be a serious problem. While there exists no single solution to all these problems, the polymerization compounding (PC) technique has been found to bring a significant improvement of the overall chemical and mechanical properties of selected composite materials. It is seen that for the fibers where an *in-situ* polymerization have been conducted the matrix and substrate is so good that the layer of polymer survives the breaking process. To achieve the growth of polymer chains from the surface of the fibers, an *in-situ* polymerization process is carried out using Ziegler-Natta chemistry. By this approach, hydroxyl functional groups on the outer surface of the substrates are used to anchor the polymerization catalyst. The improvements in tensile and impact tests at various fiber contents were observed. More importantly, as SEM observations revealed, the enhancements in adhesion and dispersion of fibers bring about new composites at high concentrations and the possibility of achieving Kevlar pulp polyethylene composites at high fiber contents.

This is under investigation in our group as the preliminary experiments showed us fiber loadings as high as 38% can be achieved. The process can also be used on ultra fine metal powders to protect them from oxidation.

**19- According to the text:**

- 1) Weak matrixes cause lower mechanical properties
- 2) Wetting of the particles is not a crucial factor in properties
- 3) particle type and size has great effect on mechanical properties
- 4) Poor adhesion between matrix and particles leads to lower mechanical properties

**20- Some of the problems which causes poor properties of composites are as follow:**

- 1) absorbtion of foreign material into matrix, degradation and oxidation
- 2) use of solid matrixes and materials with high specific surfaces
- 3) use of soft substrates and degradation of matrix
- 4) use of undesirable components in the polymerization reaction

**21- The method for incorporation of high content of fiber in the composites, is as follow:**

- 1) In-situ polymerization of matrix
- 2) polymerization compounding
- 3) use of hydroxyl functional groups on the matrix
- 4) activation of fibre surfaces by Ziegler –Natta catalysts

**Passage 3:**

Economics

The injection of thermoset materials. On the type of machine described, produces mouldings in a far more economical manner than the transfer process described earlier. Whilst the injection technique still produces waste elements in the form of a sprue and runners, the waste element is reduced in that no disc is formed at the bottom of the pot. The largest benefit from this process, however, comes with the reduction of the over-all cycle time, and this, dependent upon the product part, can give time saving of between 40 %, and 60 % when compared with normal transfer or compression-moulding of equivalent parts.

Whilst the overhead element of cost incurred due to the higher purchase price of the machine and tooling must be considered, the over-all saving, in labour time and the better quality of moulding, ensures that the economies of the process are considerable.

The principles of operation for injection moulding thermosets are basically the same as those of the previously described original transfer method. However, with the further sophistications of the machinery, one is able to apply, in addition to the operating pressures and temperatures, additional pressures which ensure a clamping of the tool faces thus avoiding the problem of back pressure splitting the tools and causing excessive flashing as was always possibility in the transfer method machine also allows for semi-automatic or fully automatic, running, as distinct from the manual operation of the earlier process.

The machinery for injection moulding of thermosets, because of the additional built-in facilities, is considerably more expensive than the conventional hydraulic process. However, advantages occur with the more precise and constant temperature controls and operating cycle which could be achieved with this machine.

**22- Economically two advantages of Injection moulding over transfer moulding are:**

- 1) Availability of machinery and lower price
- 2) cheaper machinery and lower energy consumption
- 3) Shorter time of production, superior quality and flatness
- 4) Higher speed of production and better properties

**23- According to the text, the problem of excessive flashing can be overcome by:**

- 1) Better moulds
- 2) Higher temperatures
- 3) additional hydraulic pressures
- 4) use of exact amount of material

**24- Machinery for the Injection moulding of thermosets are more expensive, because:**

- 1) of additional facilities
- 2) of better hydraulic system
- 3) of more expensive moulds
- 4) of more component materials used

**Passage 4:**

In some cases, poor thermal stability can be traced back to slight differences in the polymerization process; e.g., traces of oxygen in polymerization of PS can lead to weak bonds in parts of the chains. Cross-linking is also a possible mode of degradation. Each different type of polymer degrades preferentially by one mechanism, but most can degrade under the right conditions by any of the mentioned mechanisms.

The degradation process can be studied by weight loss measurements in a thermogravimetric analysis or TGA test apparatus in which weight loss or gain is continuously measured as a small sample is heated at a constant rate. The degradation products are frequently volatile or gaseous and can be chemically analyzed to understand the degradation processes more fully. As an example, if a TGA test is run on PVC in an inert atmosphere or in a vacuum, the first degradation product is gaseous HCl at about 275 °C. At higher temperatures, the mixture that is created by the degradation comprises unsaturated C=C backbone chains and unchanged PVC chars, and degrades to small fragments. While valuable in understanding the degradation processes, TGA and other thermal analysis tests are still only short-term tests and cannot produce usable long-term temperature resistance values by themselves. However, these tests are invaluable in research into ways of protecting polymers, and as quality control tests to check that protective additives, such as antioxidants, are actually working as planned.

Because of the many factors involved in thermal degradation of polymers, as well as added complications when the effects of mechanical stresses are superimposed, choice of a suitable polymer for high continuous operating temperature is not a simple matter. If the product is not subjected to appreciable mechanical stresses in service, a no-load continuous safe rated operating temperature can be found in some handbooks.

**25- Read the above text. Which one of the following statements is correct?**

- 1) cross linking is not a type of degradation
- 2) All of the polymers do not degrade by one mechanism
- 3) All of the polymers degrade preferentially by one mechanism
- 4) presence of oxygen in ploymerization of styrene do not lead to weak bonds in parts of chain

**26- In a thermogravimetric analysis -----**

- 1) weight addition and weight loss is measured
- 2) only weight loss or weight gain continuosly measured in a big sample.
- 3) process of weight loss or weight gain measured at two point at constant rate
- 4) process of weight loss or weight gain is only at one single point at constant rate

**27- In thermogravimetric analysis:**

- 1) the by products of degradation are volatile or gasous
- 2) the products of degradation are volatile or gasous
- 3) test apparatus for TGA measures weight loss or gain in single point at constant rate
- 4) The degradation products are frequently volatile or gasous and can be physically analyzed to understand degradation

**28- Thermogravimetric analysis is -----**

- 1) A test that provides data for long term resistance of material to heat
- 2) A short term test and can provide usable long term temperature resistance values by themselves
- 3) A short term test and can not provide data on resistance behaviour of material on long term basis
- 4) A test that provides data for long term resistance of materials like PVC to heat which can be used long term resistance

**Passage 5 :**

Plastic sheets are manufactured by the main processes of press moulding, casting or by extrusion. In general, the very thick gauges of sheets continue to be press moulded, but by far the greatest proportion are produced by the continuous extrusion process. Maximum widths have for some years been limited to (1219-1422 mm) but extruded sheets are now available up to (2030mm) wide, and new extrusion plant will shortly. Be in operation, capable of producing sheets up to (3040mm) wide. A valve switching system enables air to be pumped in to the vacuum box to pre-strech the sheet in to a bubble prior to the mould table rising. This facility lessens the possibility of the hot sheet thinning out at the sharper or higher parts of male moulds in particular. And makes for a more uniform cross section. This arrangement is particularly useful when forming some of the more difficult materials such as polypropylene.

**29- According to the text:**

- 1) soon sheets of over 3 meter width could be formed
- 2) Thin sheets are formed mainly by press moulding
- 3) Extrusions are used only in production of thin sheets
- 4) Greatest proportion of sheets are formed by coating

**30- Pumping Air into vacuum box to pre-stretch the sheet lessens:**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) the amount of vacuum required | 2) uniformity of cross- section |
| 3) cycle time of production      | 4) Hot – sheet thinning out     |

**شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمریزاسیون**

-۳۱ از پلیمریزاسیون کاتیونی اکسید پروپیلن چه نوع پلیمری حاصل می شود؟

- (۱) پلی اتر خطی (۲) پلی استان (۳) پلی اتر حلقوی (۴) پلی استر به شدت شاخه ای

-۳۲ در پلیمریزاسیون آنیونی آغازگری که در هر دو محیط قطبی و غیر قطبی فعال است کدام یک از آغازگرهای زیر می باشد؟

- (۱) بیوتیل سدیم (۲) بیوتیل لیتیم (۳) کیومیل پتانسیم (۴) دیفنیل متیل پتانسیم

-۳۳ آغازگرهای کاتیونی در کدام گروه های زیر قرار دارند؟

- (۱) آمیدور پتانسیم، بنزوئیل کلراید

- (۲) دی فنیل متیل سزیم، بنزیل پتانسیم

- (۳) پراکسید بنزوئیل، هیدروپراکسید کیومن

- (۴) اسیدهای لوئیس، ترکیبات تولید کننده کربوکاتیون، اسیدهای پروتونه قوی

-۳۴  $[M^\circ]$  در پلیمریزاسیون رادیکالی مناسب است با:

$$\sqrt{\frac{k_d}{k_t}} [I]^\gamma \quad (۱)$$

$$\frac{k_d}{k_t} [M]^\gamma \quad (۲)$$

$$\sqrt{\frac{k_d}{k_t}} [M]^\frac{1}{\gamma} \quad (۳)$$

$$\frac{k_d}{k_t} [I]^\frac{1}{\gamma} \quad (۴)$$

-۳۵ پلی اتیلن های با دانسیته پایین (سبک) خطی به چه روشی تهیه می گردند؟

- (۱) روش منظم فضائی در فشار و دمای بالا

- (۲) روش رادیکالی تحت فشار و حرارت زیاد

- (۳) روش رادیکالی تعیقی در  $110^\circ C$  و  $100$  اتمسفر فشار

- (۴) روش رادیکالی در دمای پایین و فشار زیاد

- ۳۶- مونومرهای تشکیل دهنده پلی کربنات، کدام یک از زوج مونومرهای زیر می‌باشد؟  
 ۱) فسفن، بیس فنل A  
 ۲) دی ایزوسیانات‌ها و دی آمین‌ها  
 ۳) فسفن و دی آمین‌ها  
 ۴) کاپرولاكتوم و N-کربوکسلیک ایندریدها
- ۳۷- در پلیمریزاسیون منظم فضائی (زیگلناتا) مکانیزم‌های پیش‌بینی شده کدام است؟  
 ۱) فقط دو آنیونی  
 ۲) دو کاتیونی و یک رادیکالی  
 ۳) دو کاتیونی یک آنیونی و یک رادیکالی  
 ۴) یک کاتیونی، یک رادیکالی و دو آنیونی
- در پلیمریزاسیون رادیکالی وینیل استات واکنش انتقال به زنجیر چه تأثیری بر پلیمریزاسیون دارد؟  
 ۱) باعث از بین رفتن مراکز فعل می‌شود.  
 ۲) ویسکوزیته را به شدت افزایش داده و باعث اثر ژل می‌شود.  
 ۳) باعث کاهش جرم مولکولی و شاخه‌ای شدن پلیمر می‌شود.  
 ۴) باعث ایجاد اتصالات عرضی و در نتیجه ژل شدن پلیمر می‌شود.
- در رسوب دهی جزء به جزء پلیمرها از محلول اشباع آنها، پلیمرها چگونه رسوب می‌کنند؟  
 ۱) پلیمرهای شاخه‌ای زودتر رسوب می‌کنند.  
 ۲) پلیمرهای با جرم مولکولی بزرگ زودتر رسوب می‌کنند.  
 ۳) پلیمرهای با جرم مولکولی کوچک زودتر کریستالی می‌شوند.  
 ۴) همه پلیمرها با هم رسوب می‌کنند و تفاوتی وجود ندارد.
- برای تولید پلی وینیل کل از چه روشی استفاده می‌کنند؟  
 ۱) پلی وینیل استات را هیدرولیز می‌کنند.  
 ۲) از احیای مستقیم پلی اکریلیک اسید تولید می‌کنند.  
 ۳) از هیدرولیز اسیدی پلی متیل متاکریلات به دست می‌آورند.  
 ۴) از پلیمریزاسیون مستقیم رادیکالی وینیل کل به دست می‌آورند.
- یک سیستم پلیمریزاسیون به خوبی توسط یکتابع توزیع شولتز - زیم مدل شده است: در صورتی که پارامتر وابسته به متوسط درجه پلیمریزاسیون ( $\beta$ ) برابر با  $10^5$  باشد و واکنش‌های اختتام از نوع ترکیب باشند، متوسط وزنی درجه پلیمریزاسیون کدام است؟  
 ۱) ۱۰۰۰۰۰  
 ۲) ۲۰۰۰۰۰  
 ۳) ۳۰۰۰۰۰  
 ۴) ۵۰۰۰۰۰
- منحنی توزیع جزء مولی وزن مولکولی یک نمونه پلیمری متقارن است. چنانچه متوسط  $Z$  وزن مولکولی این نمونه برابر  $75000$  باشد، متوسط عددی وزن مولکولی این نمونه کدام مقدار زیر می‌تواند باشد؟  
 ۱) ۲۰۰۰۰  
 ۲) ۱۵۰۰۰  
 ۳) ۲۵۰۰۰  
 ۴) ۳۰۰۰۰
- در یک مخلوط دو جزیبی از دو هموپلیمر با وزن مولکولی واحد تکرار شونده برابر، توزیع درجه پلیمریزاسیون هر دو جزء این مخلوط از توزیع پوآسون پیروی می‌کند. شاخص پراکندگی مخلوط هنگامی که به نسبت مولی  $4/1$  از جزء اول به جزء دوم در مخلوط وجود داشته باشد به کدام مقدار زیر نزدیک تر است؟ متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون برای جزء اول  $100$  و برای جزء دوم  $200$  می‌باشد؟  
 ۱) ۱/۰۵  
 ۲) ۲/۴  
 ۳) ۱/۱

-۴۴- کسر تبدیل بحرانی جهت بروز پدیده زل در یک پلیمریزاسیون مرحله‌ای غیرخطی، توسط معادله کاروتنر و نیز محاسبات آماری به ترتیب  $933^{\circ}$  و  $843^{\circ}$  بدست آمده است. مقدار واقعی کسر تبدیل بحرانی به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

(۲)  $0/9$

(۱)  $0/8$

(۴) با این داده‌ها نمی‌توان اظهارنظر کرد.

(۳)  $0/95$

-۴۵- در یک پلیمریزاسیون مرحله‌ای خطی در شرایط استوکیومتری و در غیاب کاتالیزور اسیدی، با غلظت اولیه  $(1 \text{ mol/lit})$  هر کدام از واکنش‌دهنده‌ها، متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون بعد از گذشت  $10$  ساعت برابر  $1000^{\circ}$  می‌شود؛ در شرایط کاملاً مشابه با حالت قبل، با اضافه کردن مقداری کاتالیزور متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون در همان مدت زمان  $5$  برابر می‌شود؛ غلظت کاتالیزور اضافه شده چقدر بوده است؟

(۲)  $50^{\circ}$

(۱)  $100^{\circ}$

(۴)  $0/05^{\circ}$

(۳)  $0/1^{\circ}$

-۴۶- یک کوبلیمر پیوندی که نسبت غلظت عوامل شاخه‌ای شونده به زنجیر اصلی آن  $85$  درصد است تا میزان  $95$  درصد تبدیل مونومرهای سه عاملی پیشرفت داشته است. شاخص پراکندگی این پلیمر کدام است؟

(۲)  $1/254$

(۱)  $1/926$

(۴)  $2/427$

(۳)  $3/585$

-۴۷- در یک پلیمریزاسیون رادیکال آزاد اگر احتمال رشد یک ماکرو رادیکال  $99^{\circ}$  و نسبت ثابت سرعت اختتام به طریق ترکیب به ثابت سرعت اختتام به طریق تسهیم نامتناسب،  $2$  باشد، متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون تقریباً کدام است؟

(۲)  $99^{\circ}$

(۱)  $66^{\circ}$

(۴)  $149^{\circ}$

(۳)  $145^{\circ}$

-۴۸- در یک سیستم پلیمریزاسیون رادیکالی ناپیوسته، اختتام تنها به طریق ترکیب صورت می‌پذیرد. اگر شروع کننده آزو آغازگر واکنش باشد، در غیاب واکنش‌های انتقال، کدام عبارت بیانگر متوسط عددی جمعی درجه پلیمریزاسیون است؟ (۱) کارایی شروع کننده است).

$$\langle \bar{X}_n \rangle = \frac{[M]_0 P}{2f([I]_0 - [I]_t)} \quad (2)$$

$$\langle \bar{X}_n \rangle = \frac{[M]_0 P}{f([I]_0 - [I]_t)} \quad (1)$$

$$\langle \bar{X}_n \rangle = \frac{[M]_0 P}{2f k_d ([I]_0 - [I]_t)} \quad (4)$$

$$\langle \bar{X}_n \rangle = \frac{[M]_0 P}{f k_d ([I]_0 - [I]_t)} \quad (3)$$

-۴۹- اگر در اثر واکنش پلیمریزاسیون دانسیته پلیمر نسبت به دانسیته مونومر به میزان  $25^{\circ}$  درصد افت پیدا کند، در درجه تبدیل  $6^{\circ}$  تغییرات غلظت شروع کننده نسبت به زمان با کدام یک از موارد زیر بیان می‌گردد؟

$$\frac{4}{5} [I]_0 e^{-k_d t} \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} [I]_0 e^{-k_d t} \quad (1)$$

$$\frac{5}{4} [I]_0 e^{-k_d t} \quad (4)$$

$$\frac{5}{6} [I]_0 e^{-k_d t} \quad (3)$$

-۵۰

چنانچه در یک سیستم کوبولیمریزاسیون رادیکالی دو جزئی، شب منحنی ترکیب درصد لحظه‌ای کوبولیمر در نقاط  $f_1 = ۰$  و  $f_2 = ۰$  به ترتیب  $۲/۵$  باشد، کدام گزینه در مورد این سیستم صحیح نیست؟

۱) سیستم دارای نقطه آرنوتروب است.

۲) کوبولیمر حاصل در این سیستم اتفاقی است.

۳) منحنی ترکیب درصد لحظه‌ای کوبولیمر نسبت به قطر فرعی متقارن خواهد بود.

۴) در این سیستم اضافه شدن مونومرهای مختلف به انتهای زنجیره‌ها، به نوع رادیکال انتهایی وابسته نیست.

-۵۱ اگر تابع  $f(x)$  متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  باشد. ضریب  $b_n$  آن در سری فوریه

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (2) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin^2 nx dx \quad (1)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin^2 nx dx \quad (4) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (3)$$

-۵۲ جواب عمومی معادله دیفرانسیل  $\frac{dy}{dx} + y = \sqrt{xy}$  کدام گزینه است؟

$$\frac{1}{2}x + c \quad (2) \quad x + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{x} \left( \frac{1}{2}x + c \right)^2 \quad (4) \quad \left( \frac{1}{2}x + c \right)^2 \quad (3)$$

-۵۳ در خصوص توابع بسل گزینه صحیح کدام است؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Y_0(x) = 0 \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} K_0(x) = -\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} Y_0(x) = +\infty \quad (4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} K_0(x) = +\infty \quad (3)$$

-۵۴ جواب توزیع دمای گذرا

$$T(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} (-1)^n \cos((2n+1)\pi x) e^{-\alpha \lambda_n^2 t}$$

متعلق به کدام معادله دیفرانسیل می‌تواند باشد؟

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t = 0 \quad T = 1 \quad (1)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad x = 0 \quad \& \quad T = 0 \quad x = 0 \quad \Delta$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t = 0 \quad T = 1 \quad (2)$$

$$T = 0 \quad x = 0 \quad \& \quad T = 0 \quad x = 1$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t = 0 \quad T = 1 \quad (3)$$

$$T = 0 \quad x = 1 \quad \& \quad T = 0 \quad x = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad t = 0 \quad T = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad x = 1 \quad \& \quad T = 0 \quad x = 0 \quad \Delta$$


-۵۵- واکنش پشت سر هم  $A \xrightarrow{k_1=1} B \xrightarrow{k_2=1} C$  با  $\epsilon = 0$  در یک راکتور ناپیوسته با  $t = 0 \Rightarrow A = 1, B = 0$  انجام می شود. کدام گزینه غلط است  
برحسب غلطت A را نشان می دهد؟ (راهنمایی :  $\frac{dB}{dA}$  را به دست آورده و حل کنید).

$$\begin{array}{ll} A(\ln A + 1) & (2) \\ A \ln A & (4) \end{array} \quad \begin{array}{ll} -A(\ln A + 1) & (1) \\ -A \ln A & (3) \end{array}$$

-۵۶- توزیع دمای پایدار در یک لوله طولانی با شعاع داخلی  $R_1$  و شعاع بیرونی  $R_2$  با مصرف گرما  $qT$  کدام گزینه می تواند باشد؟ (J, Y, I, K) به ترتیب توابع بسل نوع اول، دوم، سوم، چهارم هستند.

$$\begin{array}{ll} K_0, I_0, L_0 & (2) \\ J_0 & (1) \\ J_0 & (4) \\ I_0 & (3) \end{array}$$

-۵۷- اگر برای به دست آوردن توزیع دمای دو بعدی در صفحه شکل زیر از روش تفکیک متغیرها (ضربی) استفاده شود، کدام گزینه به جواب نزدیک تر است؟

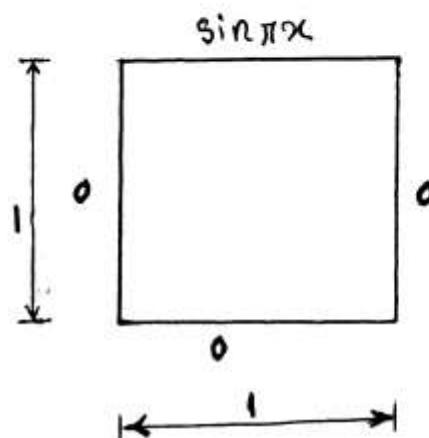


$$T = \sin \pi x \sinh \pi y \quad (2) \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} \sin n\pi x \sinh n\pi y \quad (1)$$

$$T = \sin \pi x \frac{\sinh \pi y}{\sinh \pi} \quad (4) \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} \sin n\pi x \frac{\sinh n\pi y}{\sinh n\pi} \quad (3)$$

-۵۸ معادله تفاضلی (معادله نقطه‌ای) متناظر با معادله دیفرانسیل توزیع دمای پایدار

$$\Delta y = \frac{w}{m^3} \dot{q} / \Delta x \quad \text{در یک صفحه با تولید گرما}$$

$x$  شمارنده جهت  
 $y$  شمارنده جهت

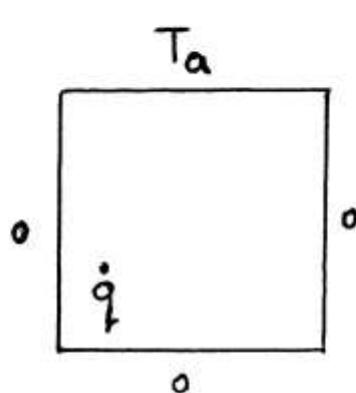

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + 4T_{i,j+1} + 4T_{i,j-1} - 10T_{i,j} = -\frac{\dot{q}\Delta x^r}{k} \quad (1)$$

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = -\frac{\dot{q}\Delta x^r}{k} \quad (2)$$

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + 4T_{i,j+1} + 4T_{i,j-1} - 10T_{i,j} = +\frac{\dot{q}\Delta x^r}{k} \quad (3)$$

$$T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} - 4T_{i,j} = +\frac{\dot{q}\Delta x^r}{k} \quad (4)$$

-۵۹ در نظر است رابطه توانی  $\eta = \eta_0 e^{-\frac{E}{RT} \dot{\gamma}^{(n-1)}}$  روی داده‌های جدول زیر برآزیده شود (curve fitting). اگر از روش حداقل مربعات استفاده کنیم، عضو سیtron سوم ردیف دوم کدام گزینه است؟

$\dot{\gamma}$	$\dot{\gamma}_0$	...	$\dot{\gamma}_k$	$(k+1)$ (1)
T	T <sub>0</sub>	...	T <sub>k</sub>	$\sum_{i=0}^k \frac{1}{T_i}$ (2)
$\eta$	$\eta_0$	...	$\eta_k$	$\sum_{i=0}^k \ln \dot{\gamma}_i$ (3)

$$\sum_{i=0}^k \frac{\ln \dot{\gamma}_i}{T_i} \quad (4)$$

-۶۰ حاصل تبدیل لاپلاس  $L\{tf(t)\}$  کدام گزینه است؟

(۱)  $e^{-s}F(s)$

(۲)  $-\frac{dF}{ds}$

(۳)  $sF(s) - f(0)$

(۴) عبارت غیر خطی است تبدیل لاپلاس ندارد.

-۶۱ مقدار I با استفاده از روش سیمسون  $\frac{1}{3}$  کدام گزینه است؟  $I = \int_0^4 x^3 dx$

$\Delta x = 1$

۱۲۸ (۲)

۱۹۲ (۱)

۴۲/۳ (۴)

۶۴ (۳)

-۶۲ از روش (improved Eular) Heun برای حل معادله دیفرانسیل زیر استفاده

می شود؟  $\frac{dy}{dx} = 3 \times 2^x - y$  ،  $x = 0$  ،  $y = 2$  با  $\Delta x = 1$  مقدار y در

کدام گزینه است؟

۳/۵ (۲)

۳ (۱)

۴/۵ (۴)

۴ (۳)

-۶۳ کدام یک از توابع داده شده در گزینه های زیر در بازه  $[0, \pi]$  ارتونرمال (معتمد نرمال) هستند؟

$\sin kx$  ،  $\sin mx$  (۲)  $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin kx$  ،  $\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin mx$  (۱)

$\frac{\pi}{2} \sin kx$  ،  $\frac{\pi}{2} \sin mx$  (۴)  $\frac{2}{\pi} \sin kx$  ،  $\frac{2}{\pi} \sin mx$  (۵)

-۶۴ برای حل معادله غیر خطی  $x - e^{-2x} = 0$  از روش نیوتن استفاده می شود. اگر

با حدس اولیه  $x_0 = 1$  شروع شود، x چقدر است؟

(۱)  $\frac{1}{2}$


۳ (۱)

(۲)  $-\frac{1}{2}$

-۳ (۳)

۶۵- به سمت چپ صفحه‌ای به ضخامت یک نشعشع با شدت  $q'$  واحد  $\frac{w}{m^2}$  انجام

می‌گیرد. شرط مرزی در  $x = 0$  با استفاده از تقریب تفاضل‌های محدود (finite differences) کدام گزینه است؟

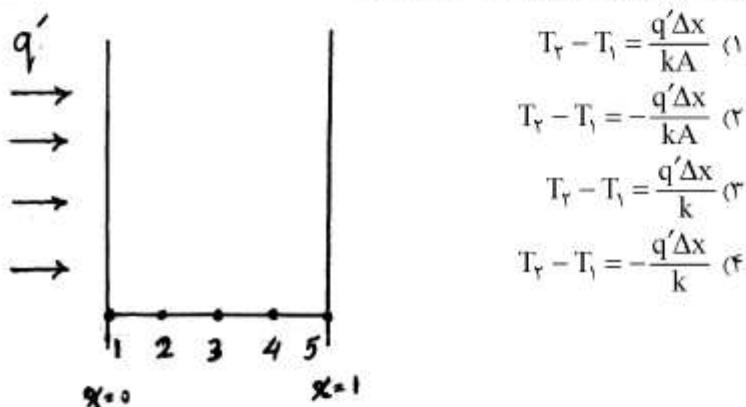

-۶۶ نمونه‌ای از الاستومر پلی بوتادی ان (BR) حاوی  $30\%$  درصد وزنی از فیلر نانو سیلیکا، به عنوان یک سیال ویسکو الاستیک تحت یک میدان برشی قرار داده شده است. در پایان فرآیند، نمونه حاوی یک حافظه القائی شده است. چنانچه رابطه بین تنش القاء شده ( $\sigma$ )، کرنش ( $\gamma$ ) در لحظه توقف فرآیند و تابع مدول ( $G(t)$ ) نمونه، به صورت زیر باشد.

$$\sigma = G(t)\gamma$$

کدام گزینه برای این سیال صحیح است؟

- (۱) افزایش دمای فرآیند باعث کاهش مقاومت سیال در برابر فرآیند می‌گردد.
- (۲) حافظه الاستیک سیال  $= G(t)$ ، تابع مستقل از دما و زمان، ویسکوزیته سیال مستقل از سرعت فرآیند.
- (۳) حافظه الاستیک سیال  $= G(t)$ ، تابع نزولی نسبت به زمان، تابع صعودی نسبت به دما، سیال دارای رفتار تیکسوتراب می‌باشد.
- (۴) حافظه الاستیک سیال  $= G(t)$ ، تابع صعودی نسبت به زمان، تابع نزولی نسبت به دما، سیال دارای رفتار تیکسوتراب می‌باشد.

-۶۷ نمونه‌ای از الاستومر مشرووح در سؤال (۶۶)، در دفعات زمانی،  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ ، تحت کرنش‌های  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n$  قرار داده شده است. چنانچه رفتار این سیال در مقابل میدان تنشی وارده از نوع ویسکو الاستیک خطی باشد، در لحظه زمانی  $t$ ، مقدار تنش موجود در سیال با کدام روابط زیر نشان داده می‌شود؟

$$\sigma(t) = \int_{-\infty}^t G(t+s) \frac{d\gamma}{ds} ds \quad (1)$$

$$\sigma(t) = G(t)[\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \dots + \gamma_n] \quad (2)$$

$$\sigma(t) = G(t_1 - t) \gamma_1 + G(t_2 - t) \gamma_2 + \dots + G(t_n - t) \gamma_n \quad (3)$$

$$\sigma(t) = G(t - t_1) \gamma_1 + G(t - t_2) \gamma_2 + \dots + G(t - t_n) \gamma_n = \int_{-\infty}^t G(t-s) \frac{d\gamma}{ds} ds \quad (4)$$

-۶۸ قطعه‌ای شبکه‌ای شده به شکل مکعب بر پایه کانوچوی طبیعی (NR) تحت یک نیروی کششی با سرعت  $\frac{\text{mm}}{\text{min}} 5^\circ$  در دمای ثابت قرار داده شده است. رفتار شبکه در مقابل تنش از نوع Affine می‌باشد. ضریب تغییر طولی قطعه درجهت کشش  $\lambda_x = \frac{\ell}{\ell_0}$  و تغییر ابعاد قطعه در دو جهت  $y, z$  نیز برابر فرض می‌شود ( $\lambda_y = \lambda_z = \lambda$ ). حجم قطعه در حین کشش نیز ثابت می‌باشد. اگر تعداد کل سگمنت‌های مؤثر درون شبکه با  $N$  نشان داده شود، مقدار تغییر آنتروپی قطعه ( $\Delta S_N$ ) برابر است با:

$$\Delta S_N = -\frac{1}{2} NK(\lambda_x^2 + \lambda_y^2 + \lambda_z^2 - 3)$$


کدام یک از گزینه‌های زیر برای  $\Delta S_N$  صحیح است؟

$$\Delta S_N = -\frac{1}{2} NK\left(\frac{\ell^2}{\ell_0^2} + \frac{2\ell_0}{\ell} - 3\right) \quad (1)$$


$$\Delta S_N = -\frac{1}{2} NK\left(\frac{\ell}{\ell_0} + \frac{2\ell_0}{\ell} - 3\right) \quad (2)$$

$$\Delta S_N = \frac{-1}{2} NK\left(\frac{\ell}{\ell_0} - \frac{\ell_0}{\ell}\right) \quad (3)$$

$$\Delta S_N = -\frac{1}{2} NK\left(\frac{\ell}{\ell_0} - \frac{\ell_0}{\ell^2} - 3\right) \quad (4)$$

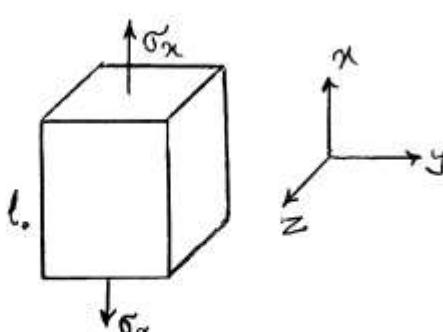

- ۶۹- تغییرات دمای قطعه مشروط در سؤال (۶۸) در حین کشش در جهت طول و در شرایط ایزوفراستیک (آنتروپی ثابت) به صورت زیر می‌باشد. اگر ضریب گنجایش حرارتی قطعه  $C_p$  فرض شود، کدام یک از گزینه‌های زیر میزان تغییر دمای قطعه را در ازدیاد طولی  $40^{\circ}\text{C}$  نشان می‌دهد. (ثابت گازها - R)

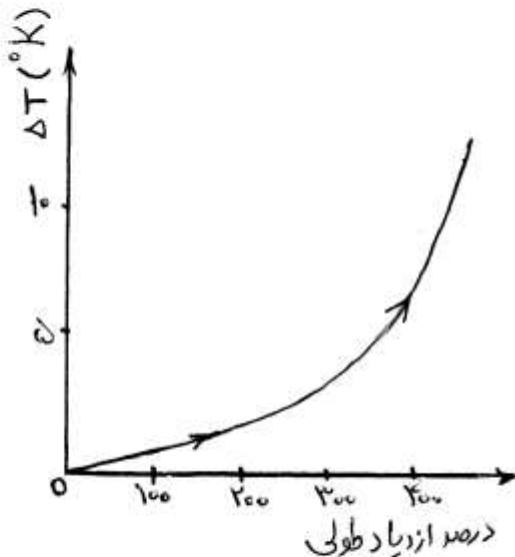

$$(\frac{\partial T}{\partial \ell})_s = -\frac{T}{C_p} (\frac{\partial f}{\partial T})_t \quad (1)$$

$$(\frac{\partial T}{\partial \ell})_s = +\frac{T}{C_p} \left[ NR \left( \frac{\ell}{\ell_0} - \frac{\ell_0}{\ell^2} \right) \right] \quad (2)$$

$$(\frac{\partial T}{\partial \ell})_s = -\frac{T}{C_p} \left[ NR \left( \frac{\ell^2}{\ell_0} - \frac{2\ell_0}{\ell^2} \right) \right] \quad (3)$$

$$(\frac{\partial T}{\partial \ell})_s = -\frac{T}{C_p} \left[ NR \left( \frac{\ell}{\ell_0} - \frac{2\ell_0}{\ell^2} \right) \right] \quad (4)$$


- ۷۰- پلیمری الاستومر با انرژی سطحی  $\gamma_f$  توسط یک نوع فیلر با انرژی سطحی  $\gamma_p$  ( $\gamma_f > \gamma_p$ ) آمیزه شده است. هر چه بیشتر شود:

۱) سرعت wetting بیشتر و شدت interface پلیمر / فیلر بیشتر خواهد بود.

۲) سرعت wetting بیشتر و شدت interface پلیمر / فیلر کمتر خواهد بود.

۳) سرعت کمتر و شدت interface پلیمر / فیلر کمتر خواهد بود.

- ۴) جذب زنجیرهای الاستومر بر روی ذرات فیلر کمتر می‌شود و تقویت مدول الاستومر توسط فیلر نیز کمتر می‌شود. آمیزه‌ای بر پایه الاستومر پلی بوتادی ان حاوی ۵٪ کانفیگوراسیون، ۱ و ۲-ونیل، تهیه شده و توسط یک سامانه ولکانیزاسیون نوع گوگردی در دمای  $16^{\circ}\text{C}$  شبکه‌ای شده و به یک CLD معین دست یافته است. نمونه‌ای از آمیزه شبکه‌ای شده تحت یک میدان کششی دینامیک با دامنه  $2/0^{\circ}$  و فرکانس‌های مختلف قرار داده شده و تغییرات  $\tan \delta$  (فاکتور اتصال ویسکو الاستیک) نسبت به فرکانس در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  به شکل زیر حاصل شده است. افزایش درصد کانفیگوراسیون، ۱ و ۲-ونیل، در ساختار این الاستومر در صورت ثابت بودن مورفولوژی شبکه مربوطه باعث:

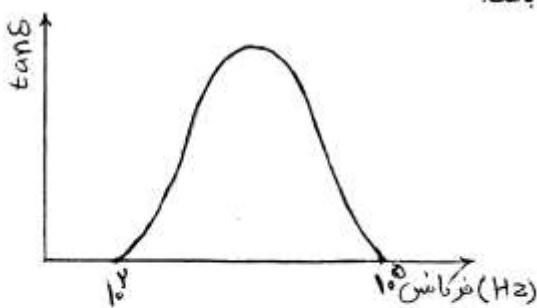


۱) انتقال پیک  $\tan \delta$  به فرکانس‌های بالاتر و افزایش هیسترسیس قطعه می‌شود.

۲) انتقال پیک  $\tan \delta$  به فرکانس‌های کمتر و افزایش هیسترسیس قطعه می‌شود.

۳) افزایش بلورینگی شبکه، عدم تغییر پیک  $\tan \delta$ ، کاهش حرارت انباشتگی قطعه می‌شود.

۴) کاهش دمای  $T_g$  شبکه، هیسترسیس بیشتر قطعه شبکه‌ای شده و انتقال پیک  $\tan \delta$  به فرکانس‌های بالاتر می‌شود.

-۷۲- یک پلیمر الاستومری توسط یک سامانه ولکانیزاسیون پراکسیدی شبکه‌ای شده است به طوری که شبکه مربوط در گستره دمای ( $+100^{\circ}\text{C}$  الی  $100^{\circ}\text{C}$ ) در مقابل نیروی کششی (f) از خود رفتار رابر الاستیک ایده‌آل از نوع Affine نشان می‌دهد. قطعه مربوط به این شبکه در جهت طول (محور x) کشیده شده و به یک ازدیاد طولی معین رسیده است. مقدار تغییر انرژی آزاد الاستیک و آنتروپی و انرژی داخلی قطعه به ترتیب،  $\text{dA}$ ،  $\text{ds}$  و  $\text{du}$  می‌باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

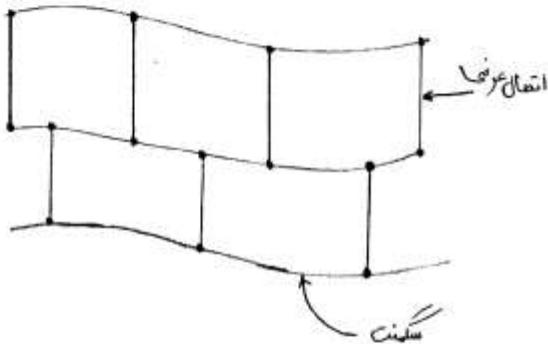

$$\text{dA} = \text{du} - \text{Tds} \quad (1)$$

$$(\frac{\partial A}{\partial \ell})_{T,V} = \frac{1}{T} (\frac{\partial s}{\partial \ell})_T \quad (2)$$

$$(\frac{\partial A}{\partial \ell})_{T,V} = -T (\frac{\partial s}{\partial \ell})_T \quad (3)$$

$$(\frac{\partial A}{\partial \ell})_{T,V} = f = (\frac{\partial u}{\partial \ell})_{T,V} - T (\frac{\partial s}{\partial \ell})_T \quad (4)$$

-۷۳- الاستومر EPDM از نظر ساختار ریزمولکولی دارای ساختار تریلیمر بر پایه اتیلن، پروپیلن و یک مونومر دی ان می‌باشد. سگمنت‌های اتیلنی می‌توانند دارای شاخه با طول‌های مختلف باشند. افزایش طول و درجه شاخه‌ای در این الاستومر باعث:

(۱) کاهش ویسکوزیته، کاهش نرو، افزایش رفتارهای تربولانس می‌گردد.

(۲) افزایش کشش سطحی، کاهش مقاومت اوزونی، افزایش الاستیسیته می‌گردد.

(۳) کاهش بلورنگی، افزایش رفتار سود و پلاست، کاهش رفتارهای تربولانس می‌گردد.

(۴) افزایش سرعت ولکانیزاسیون، افزایش مقاومت سایشی، بهمود فرآیند بذری می‌گردد.

-۷۴- دو آمیزه A، B بر پایه الاستومر SBR حاوی به ترتیب دوده با قطر متوسط  $5\text{ }\mu\text{m}$  و  $5\text{ }\mu\text{m}$  تهیه شده و در شرایط یکسان تحت فرآیند اکستروژن قرار داده شده‌اند. کدام یک از گزینه‌های زیر برای این دو آمیزه صحیح است؟

(۱) زمان استهلاک حافظه الاستیک القائی در حین فرآیند برای آمیزه B بیشتر است.

(۲) آمیزه A از رفتار دیلاتات بیشتر، و قابلیت جمع شدگی حرارتی بیشتر بعد از خروج از دای خواهد بود.

(۳) آمیزه A از استانه پرکولاسیون ریولوژیکی بیشتر و رفتار تربولانس بیشتر برخوردار بوده و قطعه شبکه‌ای شده آن از رفتار payn effect کمتر برخوردار خواهد بود.

(۴) آمیزه A از استانه پرکولاسیون ریولوژیکی کمتر و میزان تورم دای (Die) کمتر برخوردار بوده و قطعه شبکه‌ای شده آن از رفتار payn effect بیشتر برخوردار خواهد بود.

-۷۵- از یک الاستومر با ساختار خطی با دمای  $T_g = 100^{\circ}\text{C}$ ، دو آمیزه متفاوت A، B تهیه شده است به طوری که آمیزه A حاوی ۲۵٪ وزنی از یک فیلر کروی با قطر متوسط  $3\text{ }\mu\text{m}$  و ساختار کم، و آمیزه B حاوی ۵٪ وزنی از همان فیلر با قطر متوسط  $1\text{ }\mu\text{m}$  و ساختار بزرگ می‌باشند. هر دو آمیزه به مدت ۲۰ دقیقه تحت فرآیند نوردیا milling در شرایط یکسان قرار گرفته‌اند. جنابه تابع زمانی حافظه الاستیک القاء شده در این دو آمیزه بلاعاصله بعد از توقف فرآیند به ترتیب  $G(t)_B > G(t)_A$  باشد. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱)  $G(t)_A > G(t)_B$  ، سرعت استهلاک حافظه A بیشتر از B، امکان پرکولاسیون ریولوژیکی آمیزه B بیشتر از آمیزه A می‌باشد.

(۲)  $G(t)_B > G(t)_A$  ، سرعت استهلاک حافظه B بیشتر از A، میزان رفتار تربولانس B بیشتر از A می‌باشد.

(۳)  $G(t)_B = \frac{1}{2} G(t)_A$ ، رفتار سودوبلاست آمیزه A بیشتر از B، سرعت استهلاک حافظه آمیزه B نصف آمیزه A می‌باشد.

(۴)  $G(t)_A = G(t)_B$ ، زیرا نوع الاستومر در هر دو یکسان است، سرعت استهلاک حافظه A بیشتر از B، آمیزه B از رفتار سودوبلاست بیشتری در حین فرآیند برخوردار است.

-۷۶ قرار است با استفاده از یک اکسترودر تک پیچه که ثابت هندسی جریان drag در

ناحیه سنجش  $\alpha = 30 \text{ cm}^3$  و برای جریان فشاری  $\beta = 9 \times 10^{-3} \text{ cm}^4$  و طول

ناحیه سنجش  $L = 24 \text{ cm}$  است: با استفاده از یک دای نواری شکل (slit die) به

ابعاد  $w = 20 \text{ cm}$ ,  $H = 0.5 \text{ cm}$ ,  $L_d = 20 \text{ cm}$  ورق پلی اتیلن با

سرعت  $\frac{m}{min}$   $1/2$  تولید گردد. اگر شرایط همدم و ویسکوزیته مذاب در دمای

داده شده ثابت و برابر  $\Delta P = 75 \text{ pas.s}$  باشد، در آن صورت میزان

سرعت چرخش پیچ (N) برابر خواهد بود با:

$$(1) \quad 41/4 \text{ rpm}, 72 \text{ atm} \quad 28 \text{ rpm}, 72 \text{ atm}$$

$$(2) \quad 41/4 \text{ rpm}, 14/4 \text{ atm} \quad 28 \text{ rpm}, 14/4 \text{ atm}$$


-۷۷ اگر در یک فرایند تولید فیلم توسط اکسترودر مجهز به دای صفحه‌ای، محصول از

دو طرف در تماس با هوا با دمای  $T_\infty$  و ضریب انتقال حرارت  $h$  قرار گیرد، در آن

صورت کدام یک از روابط زیر برای یافتن خط انجماد صحیح است؟ (Δ ضخامت

فیلم، U سرعت کشش فیلم،  $T_0$  دمای مذاب خروجی از دای،  $\rho$  دانسیته مذاب

و  $C_p$  ظرفیت گرمایی ویژه پلیمر است).

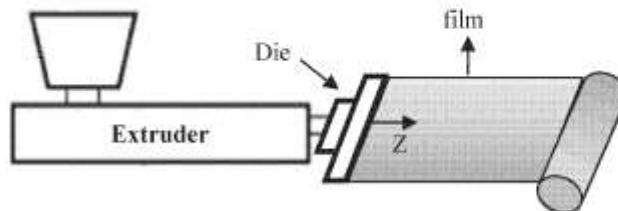

$$\ln\left(\frac{T-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right) = -\beta z, \quad \beta = \frac{rh}{\rho C_p U \delta} \quad (1)$$

$$\ln\left(\frac{T-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right) = -\beta z, \quad \beta = \frac{\rho C_p U \delta}{rh} \quad (2)$$

$$\ln\left(\frac{T-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right) = \beta z, \quad \beta = \frac{rh}{\rho C_p U \delta} \quad (3)$$



$$\ln\left(\frac{T-T_\infty}{T_0-T_\infty}\right) = \beta z, \quad \beta = \frac{\rho C_p U \delta}{rh} \quad (4)$$

-۷۸- قرار است با استفاده از یک اکسترودر تک پیچه و با استفاده از یک نوع

ترموپلاستیک نوعی پروفیلی با سرعت  $20 \frac{\text{m}}{\text{min}}$  با ابعاد زیر تولید گردد. اگر نمودار

مشخصه ناحیه سنجش پیچ اکسترودر در سرعت‌های مختلف پیچ و نیز نصودار مشخصه دای به صورت شکل زیر باشد و در دمای فرایندی: ویسکوزیته و دانسیته مذاب به ترتیب برابر با  $121000 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2 \cdot \text{pas.s}}$  باشد، کدام گزینه زیر برای

سرعت چرخش پیچ (N) و فشار عملیاتی ( $\Delta P$ ) صحیح می‌باشد؟

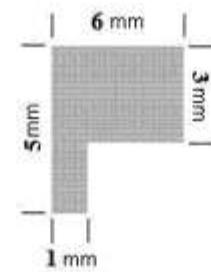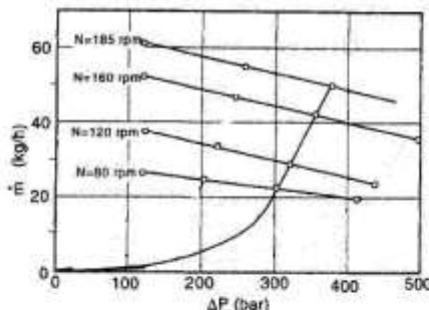

۳۰ ۴ bar , ۸۰ rpm (۱)

۳۲ ۰ bar , ۱۲۰ rpm (۲)

۳۵ ۵ bar , ۱۶۰ rpm (۳)

۳۷ ۷ bar , ۱۸۵ rpm (۴)

-۷۹- در یک فرایند تولید فیلم دمشی با یک دای به قطر داخلی  $20 \text{ cm}$  و قطر خارجی

$$\mu = 5000 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2} \cdot \text{sec} \quad \rho_{\text{melt}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$\tau_{w,\text{crit}} = 13 \text{ MPa}$  در نقطه عملکرد دبی خروجی  $200 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$  و فشار پشت

دای  $200 \text{ bar}$  می‌باشد. طول مناسب دای برای اینکه پدیده شکست مذاب رخ ندهد، چند سانتی‌متر است؟


۳۵ (۲)

۲۸ (۱)

۶۳ (۴)

۵۸ (۳)


-۸۰ با استفاده از یک اکسترودر تکپیچه نیدردار با ثابت هندسی جریان درگ  $\alpha = 21/2 \text{ cm}^3$  ، ثابت هندسی جریان فشاری  $\beta = 5 \times 10^{-3} \text{ cm}^4$  و طول ناحیه سنجش  $L = 10 \text{ cm}$  مجهز به یک دای آنالوس با ثابت  $K = 2.5 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$  فیلم پلی‌اتلن تولید می‌گردد. اگر شرایط عملکردی اکسترودر آدیباًتیک باشد و سرعت چرخش بیج  $M = 180 \text{ rpm}$  باشد، در آن صورت دبی خروجی چند

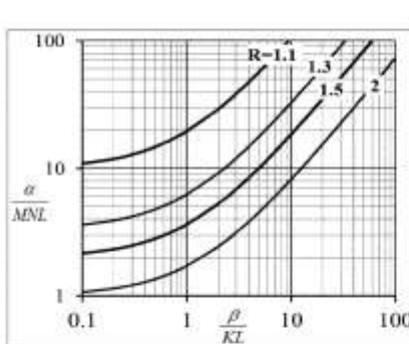

$$\frac{\text{Cm}^3}{\text{s}} \text{ است?}$$

(۱) ۱۸  
 (۲) ۳۶  
 (۳) ۶۰  
 (۴) ۱۸۰

-۸۱ قرار است با استفاده از یک فرایند تزریق و از طریق یک قالب به شکل زیر، محصول تولید گردد (حجم قالب های بزرگ ۳ برابر قالب های کوچک می‌باشد). اگر رفتار مذاب نیوتئی و مجراهای از نوع گرد (Circular) باشند؛ با فرض همدمابودن شرایط، کدام یک از روابط زیر برای نسبت طول به ساعت مجراهای صحیح می‌باشد؟

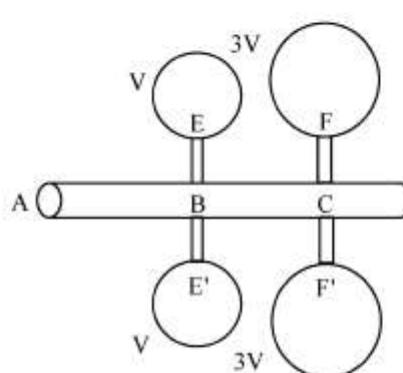

$$\frac{L_{BE}}{R_{BE}^f} = \frac{L_{BC}}{R_{BC}^f} + \frac{L_{CF}}{R_{CF}^f} \quad (1)$$

$$\frac{L_{BE}}{R_{BE}^f} = \frac{L_{BC}}{R_{BC}^f} + \frac{L_{CF}}{R_{CF}^f} \quad (2)$$

$$\frac{L_{BE}}{R_{BE}^f} = \frac{L_{BC}}{R_{BC}^f} + \frac{L_{CF}}{R_{CF}^f} \quad (3)$$

$$\frac{L_{BE}}{R_{BE}^f} = \frac{L_{BC}}{R_{BC}^f} + \frac{L_{CF}}{R_{CF}^f} \quad (4)$$

-۸۲ در یک فرایند تزریق و از طریق یک قالب دو محفظه‌ای که حجم یکی ۶ برابر دیگری است، محصول تولید می‌گردد. اگر مجراهای از نوع گرد (Circular)، طول آن‌ها برابر و دو محفظه همزمان پر شوند، با فرض همدمابودن شرایط، نسبت ساعت مجراهای برای یک مذاب نیوتئی و یک مذاب با رفتار پاور لا با  $n = 33/33 = 1$  به ترتیب عبارتند از:

$$(1) \sqrt[4]{6}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[4]{6} \quad (2) \sqrt[4]{6}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[4]{6}$$

محل انجام محاسبات

صفحه ۲۲

365F

نکنولوژی پلیمر (الاستومر - پلاستیک - کامپوزیت)

-۸۳- اکسترودر تکپیچه‌ای با قطر اسمی **۷۵mm**، عمق **۴mm** در ناحیه سنجش مذاب با دور **۱۲۰rpm** در حال اکستروژن ماده‌ای ترموبلاستیک با ویسکوزیته

$$\mu = 7500 \frac{\text{Pas}}{\text{s}}^{\circ/\text{C}}$$

اسمی مارپیچ باشد، تقریباً چند نیوتن در متر از گشتاور در ناحیه سنجش مذاب به این مارپیچ وارد می‌شود؟

(۱) ۲۱۰

(۲) ۱۴۰

(۳) ۱۲۶۰۰

(۴) ۸۰۰

-۸۴- کدام جمله در مورد تورم دای صحیح نیست؟

(۱) با افزایش PDI، افزایش می‌باید.

(۲) با افزایش جرم مولکولی، افزایش می‌باید.

(۳) با کاهش درصد فیبر، کاهش می‌باید.

(۴) با افزایش طول دای، افزایش می‌باید.

-۸۵ در یک کامپوزیت حاوی الیاف شیشه پیوسته - تک جهته داده‌های زیر موجود است. نسبت پواسون فرعی (جزیی) (minor) (matrix) کامپوزیت کدام است؟

$$E_f = 7 \text{ GPa}$$

$$= 5\%$$

$$(matrix) E_m = 3/5 \text{ GPa}$$

$$= \text{نسبت پواسون زمینه} V_m = 0/4$$

$$= \text{نسبت پواسون الیاف} V_f = 0/2$$

۰/۰۳۲ (۲)

۰/۰۲۶ (۱)

۰/۰۵۴ (۴)

۰/۰۴۷ (۳)

-۸۶ برای ساخت یک قطعه کامپوزیت با استفاده از فرآیند لایه‌گذاری دستی (Hand Lay up) (با زمینه (بستر) (Matrix) ابوقسی، کدام یک از سخت کننده‌های (Hardners) زیر عموماً برای رزین ابوقسی استفاده می‌شود؟

- (۱) آنیدریدری
- (۲) آنیدریدی + کاتالیزور
- (۳) پلی‌آمین‌های آروماتیک
- (۴) پلی‌آمین‌های آلیافانیک

-۸۷ برای ساخت یک قطعه کامپوزیتی حاوی زمینه (بستر) (Matrix) پلی استر غیراشباع و شروع کننده پراکسیدی، یکی از معیارهای انتخاب دمای مناسب برای فرآیند، توجه به ویژگی‌های پراکسید مصروفی است. از این منظر انتخاب دمای فرآیند می‌تواند بر مبنای کدام یک از موارد زیر صورت پذیرد؟

(۱) دمایی حدود  $\frac{1}{3}$  دمای kick-off پراکسید

(۳) دمایی حدود  $\frac{1}{2}$  دمای kick-off پراکسید

-۸۸ در کامپوزیت‌های حاوی الیاف کوتاه - تک جهته، تحت شرایط یکسان: بارگذاری (کششی در جهت الیاف) و کسر حجمی مواد و جنس زمینه (Matrix) می‌توان گفت که میزان بار برداری الیاف با کاهش طول انتقال بار (Load transfer Length)


(۲) تغییر نمی‌کند.

(۴) قابل پیش‌بینی نیست.


(۱) افزایش می‌باید.

(۳) کاهش می‌باید.

-۸۹ برای کامپوزیت‌های حاوی الیاف پیوسته - تک جهته و با میزان کسر حجمی الیاف کمتر از کسر حجمی بحرانی، کدام یک از دو شکل زیر می‌تواند رفتار تنش - کرنشی چنین کامپوزیت‌هایی را بیان نماید.

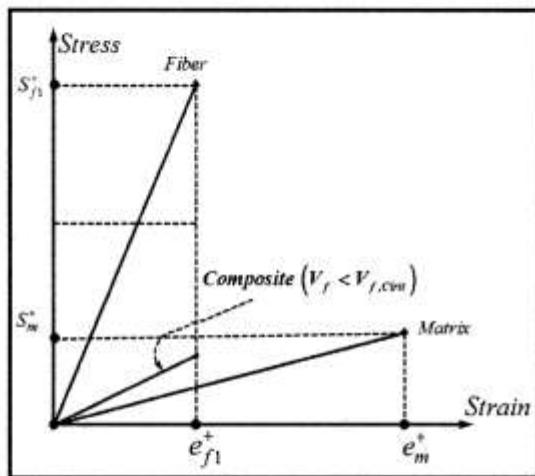

(الف)

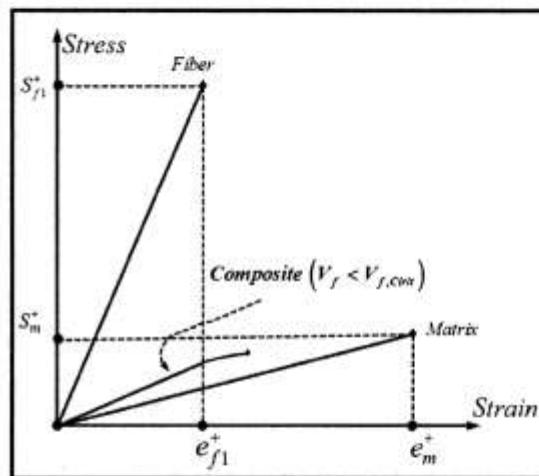

(ب)

$S_f^+$ : مقاومت طولی الیاف تحت بار کششی

$S_m^+$ : مقاومت زمینه (matrix) تحت بار کششی

$e_f^+$ : کرنش شکست الیاف تحت بار کششی

$e_m^+$ : کرنش شکست زمینه تحت بار کششی

۴) هیچ کدام

۳) هر دو شکل

۲) شکل ب

(۱) شکل الف

-۹۰

دو نوع کامپوزیت با کسر حجمی و نوع مواد یکسان به صورت زیر موجود است.

الف): حاوی الیاف کوتاه - تک جهته

ب): حاوی الیاف اتفاقی

طول الیاف هم در هر دو نوع کامپوزیت یکسان است. تحت بار کششی یکسان کدام یک از عبارت‌های زیر برای مدول‌ها صحیح است. پانویس (زیرنویس): ۱: هم جهت با الیاف، ۲: عمود بر الیاف، ۳: اتفاقی

$E_1 > E_f > E_2$  (۴)

$E_1 > E_f > E_2$  (۳)

$E_f > E_1 > E_2$  (۲)

$E_f > E_2 > E_1$  (۱)

- ۹۱- ابعاد زنجیر پلیمر در یک حلال با دما و فشار مشخص چگونه با توابت مارک - هاوینک  $k$  و  $a$  متناسب است؟  
 ۱) با  $k$  و جرم مولکولی به قوه  $a$  متناسب است. ۲) با  $k$  و جرم مولکولی به قوه  $(1+a)$  متناسب است.  
 ۳) با  $(k+1)$  و جرم مولکولی به قوه  $a$  متناسب است. ۴) با  $(k+1)$  و جرم مولکولی به قوه  $(1+a)$  متناسب است.
- ۹۲- منحنی  $T_g$  بر حسب لگاریتم  $DP$  (درجه پلیمریزاپیون) دارای چند تابعیه برای پلیمرهای خطی مانند  $PVC$ ,  $iPP$ ,  $aPP$  می باشد؟  
 ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴
- ۹۳- بر اساس تئوری هافمن، سرعت رشد بلورها در رژیم اول با کدام یک از پارامترهای زیر نسبت معکوس دارد؟  
 ۱) ضریب پیش نمایی ۲) ثابت هسته گذاری ۳) تعداد واحدهای  $\text{CH}_2$  در زنجیر ۴) انرژی فعال سازی حرکت مارگونه
- ۹۴- اثر آبیار سازی، کوبلیمریزاپیون و افزودن نرم کننده در سامانه های تک فاز با استفاده از معادله ..... تبیین می شود.  
 ۱) فاکس ۲) آرامی ۳) کلابررون ۴) آرینوس
- ۹۵- با افزایش نسبت مشخصه یک پلیمر، ابعاد زنجیر ..... زنجیر آزادانه متصل شده ..... شده و چگالی گره خوردگی آن ..... می یابد.  
 ۱) به، نزدیک، افزایش ۲) به، نزدیک، کاهش ۳) از، دور، افزایش ۴) از، دور، کاهش
- ۹۶- با بهبود کیفیت حلال در یک محلول رقیق پلیمری، ضریب دوم و پریمال ..... و ثابت هایگنز محلول ..... می یابد.  
 ۱) افزایش - افزایش ۲) افزایش - کاهش ۳) کاهش - افزایش ۴) کاهش - کاهش
- ۹۷- آلیاز دو پلیمر با درجه پلیمریزاپیون حدود هزار و تفاوت مشخصه حلالیت یک هزار ژول به سانتی متر مکعب و حجم مولی بخش زنجیر  $10^0$  سانتی متر مکعب بر مول در دمای  $27$  درجه سانتی گراد ..... فازی است زیرا .....  
 ۱) تک .  $X > X_C$  ۲) تک.  $X < X_C$  ۳) دو .  $X > X_C$  ۴) دو .  $X < X_C$
- ۹۸- یک آلیاز پلیمری حاوی  $20\%$  وزنی از جزء متفرق با افزایش دما در فشار آتمسفری دو فازی شده و در دماهای بالاتر مجددآ تک فاز می شود، رفتار ترمودینامیکی سامانه ..... است.  
 ۱) ساعت شنبه ۲) امولسیون دو گانه ۳) روی  $LCST$  ۴) روی  $UCST$
- ۹۹- با افزایش زمان آزمون در فشار ثابت، دمای انتقال شیشه ای ..... و طول متوسط نواحی ترانس زنجیر ..... می یابد.  
 ۱) افزایش - افزایش ۲) افزایش - کاهش ۳) کاهش - افزایش ۴) کاهش - کاهش
- ۱۰۰- ماهیت ترمودینامیکی تغییر شکل یک پلیمر لاستیکی عمدتاً چیست و با افزودن دوده چه تغییری می کند?  
 ۱) در هر دو صورت آنتروپیک است. ۲) در هر دو صورت آنتالپیک است.  
 ۳) آنتروپیک و تدریجی آنتالپیکتر می شود.
- ۱۰۱- کرنش در قطعه ای رابری را که تحت کرنش قرار گرفته شده با استفاده از **kinetic theory of rubber like elasticity** چند درصد است؟ (طول اولیه قطعه رابری  $30\text{ cm}$  و طول نهایی آن  $6\text{ mm}$  می باشد).  
 ۱) ۵۰ ۲) ۲۵ ۳) ۱۰۰
- ۱۰۲- چنانچه یک پلیمر، یکبار در یک جهت و یار دیگر در دو جهت **orientate** گردد و از هر دو نمونه های کششی تهیه شده و با نمونه های جهت گیری نشده مقایسه گردند، نتیجه می شود که نقطه تسليم ماده جهت گیری .....  
 ۱) نشده از دو نمونه دیگر بیشتر است. ۲) نشده حد متوسط بین دو نمونه دیگر است.  
 ۳) شده در یک جهت از دو نمونه دیگر بیشتر است.

-۱۰۳

کدام یک از تعارف زیر در مورد چفرمگی (Toughness) صحیح است؟

- (۱) توانایی جذب انرژی، وقتی نمونه تحت تغییر شکل الاستیک زیادی قرار می‌گیرد و پاره‌گی صورت می‌گیرد. چفرمگی توسط مساحت زیر نمودار تنش - کرنش اندازه‌گیری می‌شود.
- (۲) توانایی جذب انرژی، وقتی تحت تغییر شکل پلاستیک زیادی قرار می‌گیرد و پاره‌گی صورت می‌گیرد. چفرمگی توسط مساحت زیر نمودار تنش - کرنش اندازه‌گیری می‌شود.
- (۳) توانایی جذب انرژی، وقتی نمونه تحت تغییر شکل الاستیک زیادی قرار می‌گیرد بدون اینکه پاره‌گی صورت گیرد. چفرمگی توسط مساحت زیر نمودار تنش - کرنش اندازه‌گیری می‌شود.
- (۴) توانایی جذب انرژی، وقتی نمونه تحت تغییر شکل پلاستیک زیادی قرار می‌گیرد بدون اینکه پاره‌گی صورت گیرد. چفرمگی توسط مساحت زیر نمودار تنش - کرنش اندازه‌گیری می‌شود.

-۱۰۴

شاخه‌ای شدن در پلیمرها، بالای نقطه  $T_g$  باعث:

- (۱) افزایش سرعت خروش در پلیمر می‌شود.
- (۲) کاهش سرعت خروش در پلیمر می‌شود.
- (۳) تاثیری روی سرعت خروش ندارد.
- (۴) افزایش یا کاهش سرعت خروش می‌گردد.

-۱۰۵

کمپلیانس (compliance) برای پلیمری در تنش  $3 \text{ MPa}$  و کرنش  $15 \text{ درصد}$  کدام است؟

- (۱)  $2^\circ / 5^\circ$
- (۲)  $2^\circ / 4^\circ$
- (۳)  $5^\circ / 5^\circ$

-۱۰۶

شبکه‌های ترموموست الاستومری که در ساختمانشان نقاط اتصال سه عامل دارند در مقایسه با شبکه‌های ترموموست الاستومری که در ساختارشان نقاط اتصال چهار عاملی دارند، دارای:

- (۱) مقادیر  $\sigma_y$  بالاتری هستند.
- (۲) مقادیر  $\epsilon_B$  بالاتری هستند.
- (۳) مدول بالاتری می‌باشند.
- (۴) قدرت سایشی بالاتر می‌باشند.

-۱۰۷

وزن جهندگی برای پلیمری در کرنش  $5 \text{ درصد}$  و حداقل تنش  $30 \text{ MPa}$ ، کدام است؟

- (۱)  $75^\circ / 75^\circ$
- (۲)  $15^\circ / 15^\circ$
- (۳)  $75^\circ / 15^\circ$

-۱۰۸

سازگار بودن مخلوط دو پلیمر را می‌توان از آزمایش‌های .....

- (۱) ضربه محاسبه کرد.
- (۲) دینامیکی بدست آورد.
- (۳) استهلاک تنش بدست آورد.
- (۴) تنش - کرنش تشخیص داد.

-۱۰۹

برای بررسی اشتعال پذیری (Flammability) دو آزمون شاخص حداقل اکسیژن (LOI) و استاندارد آزمایشگاه‌های شیمی (UL94) انجام می‌پذیرد. آزمون انجام شده بر روی چهار پلیمر اکریلیک، نایلون ۱۱ و پلی‌فنیلن اکساید (PPO) و پلی‌بروپیلین نتایج شاخص حداقل اکسیژن بشرح زیر را دارد. عبارت صحیح کدام است.

$\text{LOI} / \text{for Acrylic} / 19 \text{ Nylom} 11 \text{ } \% / 25 \text{ PPO } \% / 25 \text{ PP } \% / 27$

- (۱) مقاومت PP در برابر آتش گیری بیش از اکریلیک می‌باشد.
- (۲) مقاومت PPO در برابر آتش گیری با استفاده از آزمون (LOI) کمتر از نایلون ۱۱ می‌باشد.
- (۳) مقاومت PPO در برابر آتش گیری با استفاده از آزمون (LOI) بیش از نایلون ۱۱ می‌باشد.
- (۴) مقاومت اکریلیک در برابر آتش گیری با استفاده از آزمون (LOI) بیش از PPO می‌باشد.

- ۱۱۰ -

بر طبق اصل جمع آثار بولتزمن:

- (۱) کامپلاینس خرش مستقل از تنش می‌باشد.
- (۲) میزان تغییر فرم نمونه به تنش اولیه بستگی دارد.
- (۳) کرنش خرش مناسب است با تنش در هر لحظه از زمان
- (۴) واکنش ماده در مقابل تنش اعمال شده مستقل از واکنش ماده در مقابل تنش‌هایی است که قبلاً به ماده اعمال شده است.

- ۱۱۱- اگر به یک مدل ویسکوالاستیک مانند مدل وویت-کلوبن، تنش معادل  $\tau$  وارد شود، تندی آن با زمان از کدام معادله زیر بدست می‌آید؟  $\lambda_2$  زمان خستگی و  $\frac{1}{G}$  می‌باشد.

$$J_0(e^{-\frac{t}{\lambda_2}}) \quad (2)$$

$$J_0(e^{-\frac{t}{\lambda_2} + 1}) \quad (1)$$

$$J_0(e^{-\frac{1}{\lambda_2}} - 1) \quad (4)$$

$$J_0(1 - e^{-\frac{1}{\lambda_2}}) \quad (3)$$

- ۱۱۲- در فرآیند اعمال جریان کششی به یک میله پلاستیکی در صورتی که جریان اعمال شده به صورت پلانار (planar) باشد، چند عضو تنسور سرعت کشش صفر خواهد بود؟

۴ (۲)

۲ (۱)

۷ (۴)

۶ (۳)

- ۱۱۳- اگر  $n$  اندیس قانون توانی و  $n'$  اندیس ظاهری قانون توانی باشد ارتباط میان  $n$ ،  $n'$  در صورتی که  $n'$  تابع تنش باشد از کدام رابطه زیر بدست می‌آید؟

$$\text{سرعت برشی واقعی در لوله } \tau_w = m \dot{\gamma}_w^n, \dot{\gamma}_w = \dot{\gamma}_a \left( \frac{4n' + 1}{4n'} \right) \text{ است.}$$

$$n = n' / \left( 1 - \frac{1}{4n' + 1} \left( \frac{dn'}{d \ln \tau_w} \right) \right) \quad (1)$$

$$n = n' / \left( 1 - \frac{4n'}{4n' + 1} \left( \frac{dn'}{d \ln \tau_w} \right) \right) \quad (2)$$

$$n = n' / \left( 1 - \frac{4n'}{4n' + 1} \left( \frac{dn'}{d \ln \tau_w} \right) \right) \quad (3)$$

$$n = n' / \left( 1 - \frac{4n' + 1}{4n'} \left( \frac{dn'}{d \ln \tau_w} \right) \right) \quad (4)$$

- ۱۱۴- اطلاعات زیر برای یک مذاب پلیمری با استفاده از یک رئوگونیومتر با زاویه داده شده اسیدت چنانچه  $R = 25 \text{ mm}$  باشد  $\theta_c = 3^\circ$

$$\Omega = 22 \text{ rad/sec}, F = 3 \text{ N}$$

- اول  $N_1(\text{Pa})$  و سرعت برش  $\dot{\gamma} \text{ (sec}^{-1}\text{)}$  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ ( $\pi = 3$ )

۱۳/۲ ، ۲۳۶/۴ (۲)

۲/۱ ، ۲۳۶/۴ (۱)

۱۳/۲ ، ۵۰۰ (۴)

۴/۴ ، ۵۰۰ (۳)

- ۱۱۵- در چه شرایطی می‌توان معادله حرکت را مستقل از معادله انرژی حل نمود؟

(۱) جریان برشی و سیال نیوتونی و شرایط آدیباتیک

(۲) فقط پروفایل سرعت مستقل از ویسکوزیته باشد.

(۳) جریان برشی و شرایط آدیباتیک

(۴) جریان برشی و سیال نیوتونی

- ۱۱۶ - برای یک مذاب پلیمری تحت جریان برشی ساده با افزایش وزن ملکولی ناحیه نیوتونی،  $\eta_0$  و  $n$  پاورلا به ترتیب چگونه تغییر می‌کنند؟

(۱) افزایش، کاهش، کاهش

(۲) افزایش، کاهش، افزایش

(۳) کاهش، کاهش، تأثیری روی  $n$  پاورلا ندارد.

(۴) افزایش، کاهش، تأثیری روی  $n$  پاورلا ندارد.

- ۱۱۷ - چنانچه یک سیال در میدان جریان  $(x-y, z, t)$  قرار گیرد سرعت برش  $\dot{\gamma}$  و سرعت کشش  $\dot{\epsilon}$  به ترتیب از راست به چپ تقریباً برابر است با:

(۱)  $1/3, 2/2$

$1/1, 2/2$

(۲)  $1/8, 3/1$

$1/5, 3/1$

(۳)

- ۱۱۸- جسم سه بعدی زیر، در دمای اولیه  $200^{\circ}\text{C}$  قرار داشته که ناگهان در معرض انتقال حرارت همرفت در مرزها قرار می‌گیرد. با استفاده از داده‌های زیر دما در نقطه نشان داده شده در شکل چند  $^{\circ}\text{C}$  است؟


$$\left(\frac{\theta}{\theta_i}\right)_{\text{plate}1} = 0.6$$

$$\left(\frac{\theta}{\theta_i}\right)_{\text{plate}2} = 0.5$$

$$\left(\frac{\theta}{\theta_i}\right)_{\text{semi-infinite solid}} = 0.8$$

$$\left(\frac{\theta}{\theta_i}\right)_{\text{cylinder}} = 0.7$$

دمای محیط همرفت  $T_{\infty} = 70^{\circ}\text{C}$

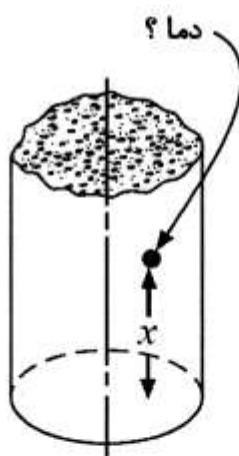

۸۱/۷ (۱)

۸۹/۵ (۲)


۹۳/۴ (۳)

۱۰۱/۲ (۴)


- ۱۱۹- چهار جسم ورقه مانند با ضخامت یکسان، از چهار نوع ماده مختلف شامل: فلزی، آلیاژ فلزی، مرمری و جامد پلیمری

(پلیمرهای متعارف) ساخته شده‌اند که هر کدام دارای چشمی حرارتی به میزان  $q \left( \frac{W}{m^2} \right)$  می‌باشد. این اجسام در حالت

پایدار و در معرض شرایط انتقال حرارت مرزی مشابه قرار دارند. منحنی توزیع دمای هر کدام در شکل‌های زیر نشان داده شده‌اند. کدام تصویر می‌تواند متعلق به جداره پلیمری باشد؟

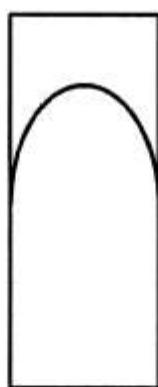

(الف)

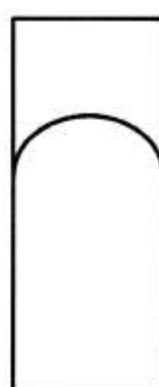

(ب)



(پ)



(ت)

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

- ۱۲۰ در حالتی که اثرات همرفت آزاد و همرفت اجباری قابل مقایسه باشند می‌توان نوشت  $Nu_L = f(Re_L, Gr_L, Pr)$  در کدام یک از موارد زیر می‌توان از اثر همرفت اجباری صرفنظر کرد؟

$$\frac{Gr_L}{Re_L} \approx 1 \quad (۱)$$

$$\frac{Gr_L}{Re_L} < 1 \quad (۲)$$

$$\frac{Gr_L}{Re_L} \gg 1 \quad (۳)$$

$$\frac{Gr_L}{Re_L} \ll 1 \quad (۴)$$

- ۱۲۱ عدد پرانتل (Prandtl No.) مذاب پلیمرهای متعارف مقداری:
- (۱) خیلی کمتر از یک می‌باشد.
  - (۲) حدود یک می‌باشد.
  - (۳) خیلی بزرگتر از یک می‌باشد.
  - (۴) برای مذاب‌های پلیمری عدد پرانتل تعریف نمی‌شود.
- ۱۲۲ چهار گلوله داغ هر کدام با شاعع  $2^\circ \text{ cm}$  در معرض انتقال حرارت ناپایدار همرفت قرار گرفته‌اند. با توجه به داده‌های زیر کدام گزینه را می‌توان با استفاده از روش ظرفیت گرمایی انباشت (Lumped Heat Capacity) و با دقت مناسب مورد مطالعه قرار داد؟

$$K = 2^\circ \frac{W}{m \cdot ^\circ C}, \quad h = 5^\circ \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \quad (۱)$$


$$K = 8^\circ \frac{W}{m \cdot ^\circ C}, \quad h = 2^\circ \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \quad (۲)$$

$$K = 1^\circ \frac{W}{m \cdot ^\circ C}, \quad h = 10^\circ \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \quad (۳)$$

$$K = 3^\circ \frac{W}{m \cdot ^\circ C}, \quad h = 6^\circ \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \quad (۴)$$

- ۱۲۳ جسم دو بعدی زیر در سطوح گوشه داخلی آن در معرض انتقال حرارت همرفت قرار دارد. برای یافتن توزیع دما در جسم با استفاده از روش حل عددی، معادله گره برای گره  $mn$ ، کدام یک از موارد زیر است؟ در شبکه بندهی جسم  $\Delta x = \Delta y$  می‌باشد.

Interior corner with convection boundary

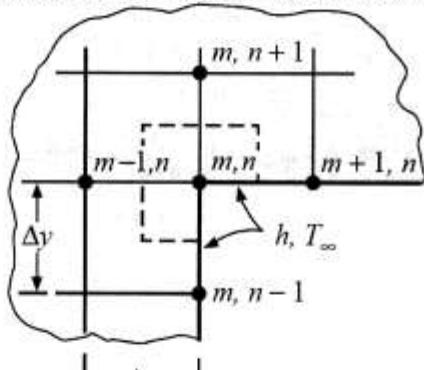


$$T_{m,n} = \frac{Bi T_\infty + T_{m-1,n} + T_{m+1,n} + (T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) / 2}{\tau + Bi} \quad (۱)$$

$$T_{m,n} = \frac{Bi T_\infty + T_{m,n+1} + T_{m-1,n} + (T_{m+1,n} + T_{m,n-1}) / 2}{\tau + Bi} \quad (۲)$$

$$T_{m,n} = \frac{Bi T_\infty + T_{m+1,n} + T_{m,n-1} + (T_{m,n+1} + T_{m-1,n}) / 2}{\tau + Bi} \quad (۳)$$

$$T_{m,n} = \frac{Bi T_\infty + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} + (T_{m-1,n} + T_{m+1,n}) / 2}{\tau + Bi} \quad (۴)$$

۱۲۴- در یک تانک روباز به شکل زیر آب ریخته‌ایم. تانک استوانه‌ای به قطر  $70\text{ cm}$  است. سطح مایع تا بالای استوانه  $1\text{ m}$  فاصله دارد. هوای محیط در دمای  $31^\circ\text{K}$  و فشار  $1\text{ bar}$  و رطوبت نسبی  $40\%$  قرار دارد. کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

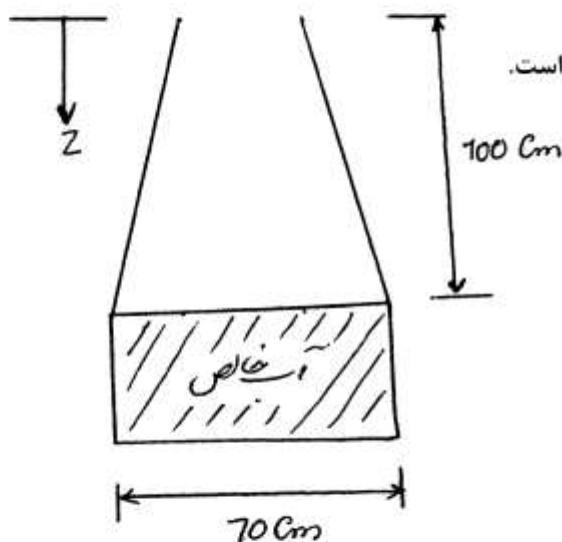

(الف) شار مولی بخار آب مستقل از  $Z$  است.

(ب) اگر هوا در آب نامحلول باشد، شار مولی هوا مستقل از  $Z$  است.

(۱) «الف» و «ب» درست است.

(۲) «الف» درست و «ب» نادرست است.

(۳) «الف» نادرست و «ب» درست است.

(۴) «الف» و «ب» نادرست است.

۱۲۵- در یک فرآیند جذب گاز مقاومت فیلم مایع در برآور انتقال ۵ برابر مقاومت فیلم گاز است. با ثابت بودن بقیه پارامترها اگر ضخامت فیلم مایع را دو برابر کنیم سرعت جذب چقدر تغییر می‌کند؟

(۱) یک چهارم می‌شود. (۲) نصف می‌شود. (۳) دو برابر می‌شود. (۴) چهار برابر می‌شود.

۱۲۶- رابطه زیر برای انتقال حرارت از دیواره خارجی یک لوله افقی به گاز اکسیژن در دمای  $30^\circ\text{C}$  ارائه شده است.

$$N_u = 0.015 \left( \frac{\rho U L}{\mu} \right)^{0.8}$$

ضریب انتقال جرم از دیواره خارجی این لوله افقی عبارت است از:

$$k_e = 0.015 D_{AB} \left( \frac{\rho U}{\mu} \right)^{0.4} L^{-0.8} \quad (1)$$

$$k_e = 0.015 D_{AB} \left( \frac{\rho U}{\mu} \right)^{0.8} L^{-0.4} \quad (2)$$

$$k_e = 0.015 D_{AB} (\rho U)^{0.8} \left( \frac{L}{\mu} \right)^{-0.4} \quad (3)$$

$$k_e = 0.015 D_{AB} \left( \frac{\rho U}{\mu} \right)^{0.8} L^{-0.4} \quad (4)$$

- ۱۲۷- یک کره سرامیکی به شعاع  $R_1$  اشباع از حلال خاص A می‌باشد. فشار بخار A در این دما  $P_A$  است. این کره در داخل کره هم مرکز دیگری به شعاع  $R_2$  قرار دارد. ماده A از فاصله میان دو کره نفوذ کرده و روی سطح کره بزرگتر واکنش درجه اول زیر رخ می‌دهد:




جزء A توسط یک واکنش درجه اول به صورت فیلم جامد رسوب می‌کند. در شرایط پایدار معادله دیفرانسیل تغییرات غلظت A را بنویسید.

$$\frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) + V_r \frac{\partial C_A}{\partial r} = 0 \quad (2) \quad \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial C_A}{\partial r} + r \frac{\partial C_A}{\partial r} \right) = 0 \quad (3)$$

- ۱۲۸- یک توب لاستیکی به شعاع داخلی و خارجی  $R_i$  و  $R_o$  در دمای  $25^\circ C$  و فشار  $1 \text{ atm}$  است. غلظت هیدروژن در این شرایط  $C_{A0}$  و ضریب نفوذ  $H_2$  در لاستیک  $D_{AB}$  است. حداقل نشت هیدروژن از توب لاستیکی چقدر است؟

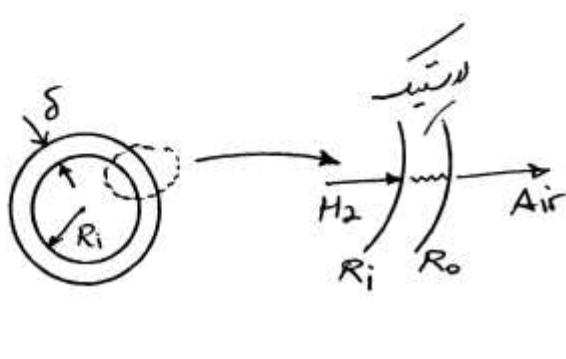

$$g = 4\pi \frac{R_i + R_o}{\delta} D_{AB} (C_{A1} - C_{A2}) \quad (1)$$

$$g = 4\pi \frac{R_i \times R_o}{\delta} D_{AB} (C_{A1} - C_{A2}) \quad (2)$$

$$g = 4\pi \frac{R_i - R_o}{\delta} D_{AB} (C_{A1} - C_{A2}) \quad (3)$$


$$g = 4\pi \frac{(R_i R_o)^{\frac{1}{2}}}{\delta} D_{AB} (C_{A1} - C_{A2}) \quad (4)$$

- ۱۲۹- برای استخراج کافئین، ذرات قهقهه در تماس با یک حلال آلبی قرار می‌گیرند. حجم حلال بسیار زیاد است. یک دانه قهقهه را معادل کره‌ای به شعاع R در نظر بگیرید. شرایط موزی عبارت است از:

$$\text{at } r = R, C_A = C_{AR}; r = 0, C_A = 0 \quad (1) \quad \text{at } r = R, C_A = C_{AR}; r \rightarrow \infty, C_A = 0 \quad (2)$$

$$\text{at } r = R, C_A = C_{AR}; r = 0, \frac{dC_A}{dr} = 0 \quad (3) \quad \text{at } r = R, \frac{dC_A}{dr} = 0; r \rightarrow \infty, \frac{dC_A}{dr} = 0 \quad (4)$$

۱۳۰- فیلم نازک مایع از روی دیواره عمودی در حال ریزش است. فیلم در حال ریزش ماده A را از هوا جذب کرده و طی یک واکنش درجه اول از بین می‌برد. سرعت مایع در فصل مشترک  $V_0$  است. شرایط مرزی مسئله را بیان کنید.

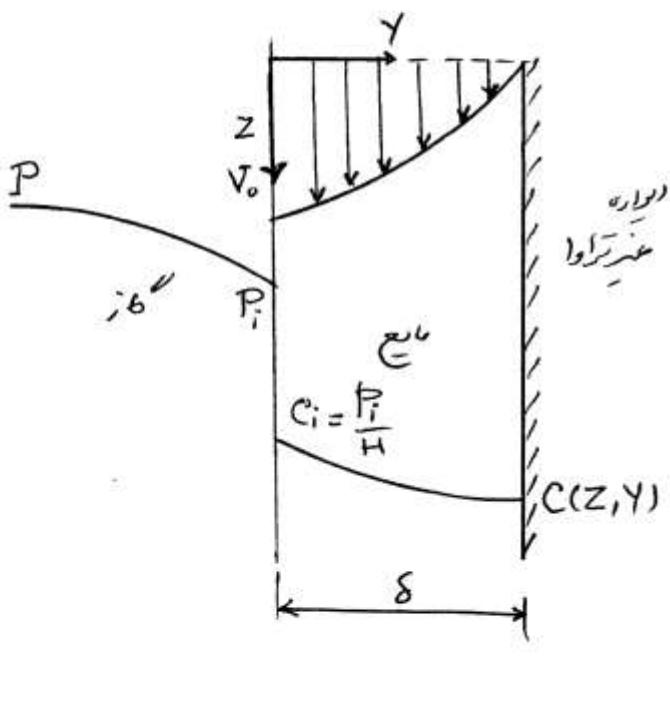

$$\text{at } Y = 0 \quad C_A = C_{Ai}$$

$$\text{at } Z = 0 \quad C_A = C_{Ai} \quad (\text{مرزی})$$

$$\text{at } Z = \delta \quad C_A = 0$$

$$\text{at } Y = 0 \quad C_A = 0$$

$$\text{at } Z = 0 \quad C_A = C_{Ai} \quad (\text{مرزی})$$

$$\text{at } Z = \delta \quad \frac{dC_A}{dZ} = 0$$

$$\text{at } Y = 0 \quad C_A = C_{Ai}$$

$$\text{at } Z = 0 \quad \frac{dC_A}{dZ} = 0 \quad (\text{مرزی})$$

$$\text{at } Z = \delta \quad C_A = C_{Ai}$$

$$\text{at } Y = 0 \quad C_A = C_{Ai}$$

$$\text{at } Z = 0 \quad C_A = C_{Ai} \quad (\text{مرزی})$$

$$\text{at } Z = \delta \quad \frac{dC_A}{dZ} = 0$$

- ۱۳۱ - شکل زیر یک فرآیند متشکل از دو تانک اختلاط است. کدام گزینه درخصوص


درجه توابع تبدیل به ترتیب از راست به چپ برای  $\frac{C_{1d}}{C_{1d}}$  و  $\frac{C_{2d}}{C_{2d}}$  صحیح است؟

(۱) درجه اول، درجه اول

(۲) درجه دوم، درجه اول

(۳) درجه دوم، درجه دوم

(۴) درجه اول، درجه دوم

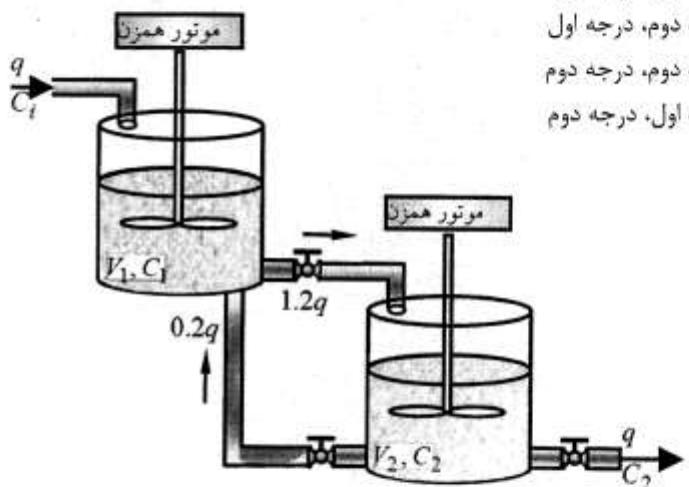

- ۱۳۲ - در سیستم کنترلی زیر یک فرآیند با کنترلر تناسبی، کنترل می‌شود. اگر


$L = 2u(t)$  تغییر کند، خطای ماندگار (off-set) چقدر خواهد بود؟

- ۱ (۱)

۰ (۲)


۱ (۳)

۲ (۴)

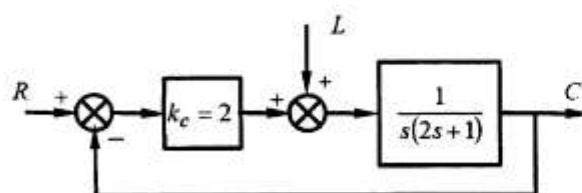

- ۱۳۳ - در سیستم کنترلی شکل زیر برای کدام کنترلر حاشیه فاز Grain margin برابر

۰٪ است؟

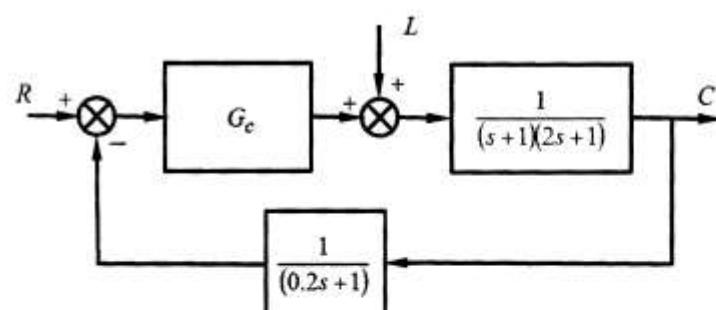

$$G_c = 2 \left( 1 + \frac{1}{\Delta s} \right) \quad (۱)$$

$$G_c = 2 \quad (۴)$$

$$G_c = 2 \left( 1 + \frac{1}{\Delta s} + \Delta s \right) \quad (۱)$$

$$G_c = 2(1 + \Delta s) \quad (۳)$$

محل انجام محاسبات

صفحه ۳۶

365F

کنترل فرآیندهای پلیمری و مکانیک سیالات

- ۱۳۴ - نمودار نایکوئیست کدام گزینه دارای بینهایت نقطه تماس با محور اعداد موهومی است؟

$$\frac{e^{-s}}{s+1} \quad (1)$$

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} \quad (2)$$

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} \quad (3)$$

- ۱۳۵ -تابع تبدیل یک فرآیند عبارت است از:

$$G = \frac{e^{-s}}{(s^2 + 2s + 5)(s + 1)}$$

می خواهیم این فرآیند را با مدل درجه اول به علاوه زمان مرده با استفاده از تقریب مک لورن ساده کنیم. ثابت زمانی غالب فرآیند چقدر خواهد شد؟

۰/۵ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۴) این سیستم را نمی توان با درجه اول به علاوه زمان مرده تقریب زد.

- ۱۳۶ - تابع تبدیل یک سیستم عبارت است از:

$$G = \frac{\Delta k_c e^{-s}}{(s^2 + 2s + 1)(1/s + 1)}$$

مجانب در  $\infty \rightarrow W$  نمودار نسبت دامنهای در نمودار Bode دارای چه شبیه است؟

- ۳ (۲)

- ۴ (۱)

- ۱ (۴)

- ۲ (۳)

- ۱۳۷ - تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم عبارت است از:

$$G_{op}(s) = \frac{k_c}{(s+1)(2s+1)(1/2s+1)}$$

اگر  $6 - روی$  مکان ریشه ها باشد، مقدار  $k_c$  متناظر آن چقدر است؟


۶ (۲)

۲ (۱)

۲۷/۵ (۴)

۱۱ (۳)

- ۱۳۸ - در سیستم کنترلی زیر به ازای کدام محدوده برای ثابت زمانی انتگرالی سه نقطه شکست در مکان ریشه‌ها وجود خواهد داشت؟

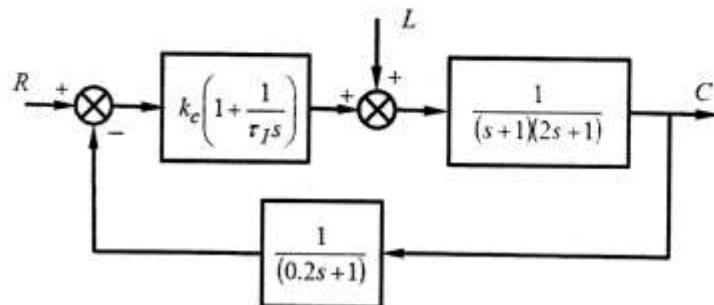

$$1 < \tau_I < 2 \quad (2)$$

$$2 < \tau_I \quad (4)$$

$$\tau_I < 1 \quad (1)$$

$$2 < \tau_I < 3 \quad (3)$$

- ۱۳۹ - تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم کنترلی عبارت است از:

$$G_{op} = \frac{\tau k_c}{(s^\tau + \tau s + \tau)(s + 1)}$$

به ازای چه مقداری از  $k_c$  پاسخ پله عملکرد تعقیب‌کننده این سیستم دارد  
پاسخ دائمآ نوسانی می‌شود؟

$$1 \quad (2)$$

$$10 \quad (4)$$

$$0 \quad (1)$$

$$5 \quad (3)$$

- ۱۴۰ - تابع تبدیل یک سیستم  $G(s) = \frac{s+1}{\tau s+1}$  است. اگر ورودی به صورت پله واحد تغییر کند، اختلاف پاسخ در  $t = 0$  با پاسخ در  $t \rightarrow \infty$  چقدر است؟

$$\frac{1}{\tau} - 1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{\tau} \quad (4)$$

$$1 \quad (1)$$

$$0 \quad (3)$$

- ۱۴۱ - کشش سطحی آب صابون  $\sigma = 7 \text{ N/m}$  و شعاع یک حباب  $3/5 \text{ mm}$  است.  
اختلاف فشار داخل و بیرون حباب چند Pa است؟


$$40 \quad (2)$$

$$10 \quad (4)$$

$$5 \quad (1)$$


$$20 \quad (3)$$

- ۱۴۲ - در شکل زیر، فاصله نیروی  $F$  از کف ظرف چقدر است؟

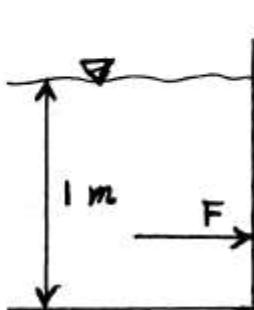

- $\frac{1}{4}$  (۱)  
 $\frac{1}{2}$  (۲)  
 $\frac{2}{3}$  (۳)  
 $\frac{1}{3}$  (۴)

- ۱۴۳ - در شکل زیر، آب درون لوله افقی جریان دارد. سرعت آب چند متر بر ثانیه است؟

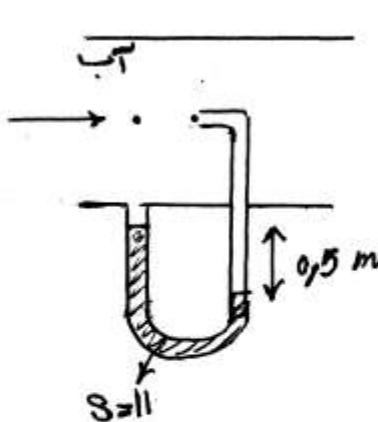

- ۱۰ (۱)  
 $\frac{2}{2}$  (۲)  
 $\frac{5}{5}$  (۳)  
 $\frac{4}{4}$  (۴)


- ۱۴۴ - در پمپ سانتریفیوز اگر دور ثابت مانده و قطر آن نصف شود، دبی آن چقدر می‌شود؟

- ۱ (۲)  $\frac{1}{2}$  (۱)  
 $\frac{1}{4}$  (۴)  $\frac{1}{8}$  (۳)

- ۱۴۵ - یک مایع با سرعت  $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  در لوله به طول  $100\text{m}$  و قطر  $2\text{m}$  جریان دارد.

وسط لوله یک زانویی با  $k = 1$  قرار دارد. ضریب اصطکاک  $2\%$  و جریان کاملاً توربولنت می‌باشد. اختلاف فشار نقطه A و B چند atm است؟

$$g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, 1\text{atm} = 100 \text{kPa}$$

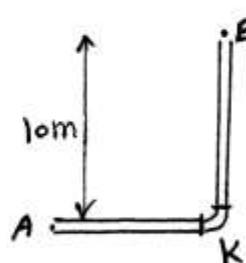

- $\frac{6}{5}$  (۱)  
 $\frac{5}{5}$  (۲)  
 $\frac{1}{5}$  (۳)  
 $\frac{6}{4}$  (۴)

- ۱۴۶ -  $q$  دبی خروجی از یک لوله موتینه به افت فشار به ازای واحد طول  $\frac{\Delta P}{L}$ ، قطر D و

ویسکوزیته  $\mu$  بستگی دارد. چند عدد بی بعد برای این پدیده قابل استخراج است؟

- (۱) ۲  
(۲) ۳  
(۳) ۴

- ۱۴۷ - یک مایع درون یک لوله افقی جریان دارد. ضریب تصحیح انرژی جنبشی آن

$\alpha = 1/0.2$  است. رژیم جریان کدام گزینه می‌تواند باشد؟


- (۱) لمینار (آرام یا لایه‌ای)  
(۲) توربولانت (آشفته یا درهم)

- (۳) گذرا مابین لمینار و توربولانت  
(۴) با این اطلاعات نمی‌توان جواب داد.

- ۱۴۸ - یک مایع در یک ظرف در حال سکون است و ظرف با شتاب  $a_x = 10 \frac{m}{s^2}$  به

حرکت درمی‌آید. شبی سطح آزاد مایع تقریباً چقدر می‌شود؟

- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۳  
(۴) ۴

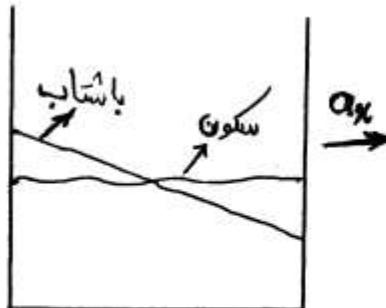

- ۱۴۹ - شب منحنی تنش  $\tau$  بر حسب سرعت برشی  $\dot{\gamma}$  یک نوع سنس گوجه برابر  $\mu$  است اما باید اول تکان دهید تا جریان یابد. کدام گزینه درخصوص این سیال صحیح است؟

- (۱) بینگهام است.  
(۲) نیوتونی است.  
(۳) سودوبلاستیک است.  
(۴) دیالاتنت است.

- ۱۵۰ - یک مایع نیوتونی درون لوله افقی تحت افت فشار  $\frac{\Delta P}{L} = 10^{-1} \left( \frac{pa}{m} \right)$  به

صورت کاملاً توسعه یافته جریان دارد. شعاع لوله  $R = 10 \text{ cm}$  و ویسکوزیته

$\mu = 10^{-4} \text{ Pa.s}$  است. سرعت متوسط این مایع چند متر بر ثانیه است؟

- (۱) ۱  
(۲) ۲  
(۳) ۱/۲۵  
(۴) ۰/۱۲۵