

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

کد کنترل



254F

254

F

عصر پنجم شنبه
۹۷/۲/۶



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۷

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت - کد (۱۲۹۰)

مدت پاسخگویی: ۴۰۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۳۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات مهندسی	۱۵	۳۱	۴۵
۳	کنترل خطی و غیرخطی	۱۵	۴۶	۶۰
۴	ترموودینامیک	۲۰	۶۱	۸۰
۵	mekanik سیالات و انتقال حرارت	۲۰	۸۱	۱۰۰
		۱۵	۱۰۱	۱۱۵
۶	مدارهای الکترونیکی (۱و۲)	۱۵	۱۱۶	۱۳۰
۷	الکترونیک (۱و۲)	۱۵		

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرة منفی دارد.

حق جا به تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نامعین اشخاص حلیق و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۷

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وبسایت مستر تست

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Animal welfare science is an emerging field that seeks to answer questions ----- by the keeping and use of animals.
1) raised 2) resolved 3) settled 4) evolved
- 2- The low soil fertility problem can be ----- by applying the appropriate lime and organic fertilizers.
1) traced 2) preceded 3) mitigated 4) necessitated
- 3- The chef furnished his assistant with very explicit instructions regarding the ----- to be used for the new dish.
1) properties 2) aesthetics 3) ceremonies 4) ingredients
- 4- The problem of power cut was so important that we decided not to bother about the other ----- issues that were not much of a concern at that time.
1) gradual 2) peripheral 3) tranquil 4) lucrative
- 5- Everybody knows that Ted is a chronic procrastinator; he ----- puts off doing his assignments until the last minute.
1) spontaneously 2) marginally 3) habitually 4) superficially
- 6- The world's governments have made a joint ----- to significantly reduce greenhouse gas emissions by the year 2030.
1) malady 2) determination 3) involvement 4) pledge
- 7- Scientists do their best try to ----- themselves from their biases and be objective.
1) detach 2) delete 3) ignore 4) strengthen
- 8- The local businessman accused the newspaper of defaming him by publishing an article that said his company was ----- managed.
1) seriously 2) centrally 3) poorly 4) crucially
- 9- Landing a plane on an aircraft carrier requires a great deal of -----, as you can crash if you miss the landing zone by even a little bit.
1) determination 2) precision 3) rationality 4) consultation
- 10- New growth of the body's smallest vessels, for instance, enables cancers to enlarge and spread and contributes to the blindness that can ----- diabetes.
1) cause 2) halt 3) identify 4) accompany

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Estimates of the number of humans that Earth can sustain have ranged in recent decades from fewer than a billion to more than a trillion. (11) _____, since “carrying capacity” is essentially a subjective term. It makes little sense to talk about carrying capacity in relationship to humans, (12) _____ and altering both their culture and their physical environment, (13) _____ can thus defy any formula (14) _____ the matter. The number of people that Earth can support depends on (15) _____, on what we want to consume, and on what we regard as a crowd.

PART C: Reading Comprehension:

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE I:

Measurement of physical variables is of prime interest in science and engineering. Consider for example an accelerometer, where early instruments consisted of a mass suspended on a spring with a deflection sensor. The precision of such an instrument depends critically on accurate calibration of the spring and the sensor. There is also a design compromise because a weak spring gives high sensitivity but also low bandwidth.

A different way of measuring acceleration is to use force feedback. The spring is then replaced by a voice coil that is controlled so that the mass remains at a constant position. The acceleration is proportional to the current through the voice coil. In such an instrument, the precision depends entirely on the calibration of the voice coil and does not depend on the sensor, which is only used as the feedback signal. The sensitivity of bandwidth compromise is also avoided. This way of using feedback has been applied to many different engineering fields and has resulted in instruments with dramatically improved performance. Force feedback is also used in haptic devices for manual control.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۴

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

Feedback is widely used to measure ion currents in cells using a device called the voltage clamp. Hodgkin and Huxley used the voltage clamp to investigate propagation of action potentials in the axon of the giant squid. In 1963 they shared the Nobel Prize in Medicine with Eccles for "their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane". A refinement of the voltage clamp called the patch clamp later made it possible to measure exactly when a single ion channel is opened or closed. This was developed by Neher and Sakmann, who received the 1991 Nobel Prize in Medicine for their discoveries.

- 16- We understand from the text that if there were no compromise, -----.
- 1) we would have to calibrate the spring
 - 2) the calibration would not be accurate
 - 3) we would have to replace the spring
 - 4) the accelerator would break down
- 17- The main difference between the two types of accelerometer mentioned in the passage is that the first one is physical while the second one is -----.
- 1) automatic
 - 2) analogue
 - 3) electronic
 - 4) electrical
- 18- The sensor in the second type of accelerometer is ----- component.
- 1) fundamental
 - 2) major
 - 3) peripheral
 - 4) basic
- 19- In the second type of accelerometer, the feedback is measured through -----.
- 1) voice coil
 - 2) bandwidth
 - 3) mass
 - 4) spring
- 20- The underlined "This" in the last paragraph refers to -----.
- 1) patch clamp
 - 2) voltage clamp
 - 3) giant squid
 - 4) action potential

PASSAGE 2:

Various corrosion levels of saline water immersed offshore structures include Buried in Soil (BS), Under water Zone (UZ), Intermediate Zone (IZ), Splash Zone (SZ) and Atmospheric Zone (AZ). The highest levels of corrosion are found in the wet areas of any offshore structure and depend on the corrosiveness of sea water and metal-brine contact frequency. Active Protection is controlled at the design stage by means of Material Selection and Construction Details. Temporary Protection is done where the equipment is not critical and a change in design is possible. Passive Protection is done via the means of Coatings and Surface Protection Methods.

PTFE Fluoropolymer coating withstands harsh conditions with no noticeable deterioration. Most of the useful properties of Fluoropolymer are due to fluorine, the most electro-negative element and the most reactive non-metal. Its atomic radius is the smallest next to hydrogen, and it forms extremely strong bonds with other elements. When reacted with carbon in Fluoropolymer, the extremely strong, tight bond produces an extraordinary combination of properties. The benefits of Fluoropolymer coatings include reduced friction, zero flame spread, resistance to galling, nonstick, non-wetting, electrical resistance and abrasion resistance. In the coating process, a metallic base coat is applied first, followed by an adhesion coat. The adhesion coat creates a chemical bond between the base coat and the top coat. The top coat, a heat cured Fluoropolymer coating, is used to seal the two under coatings and give easy on/easy off characteristics.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۵

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

Black, cadmium plated, and hot dipped galvanized bolts will freeze when subjected to the corrosive environments found in manufacturing plants, offshore oil rigs, et3) Most often removing the nuts requires a cutting torch. With Fluoropolymer coatings, these same nuts and bolts exhibit easy on and easy off characteristics increasing worker safety. Cadmium plated and hot dipped galvanized bolts provide similar corrosion resistance. These coatings have undergone the standard salt fog test and have been rated at 96 hours of corrosion resistance. With a Fluoropolymer coated bolt, the rating jumps to as much as 1000 hours. The additional corrosion resistance allows fasteners to be disassembled quickly, saving loss downtime and man-hours. Galvanizing produces a coating that is uneven, rough and thick. The rough surfaces make assembly difficult and a tight even tension on each bolt impossible. If used in sealing joints such as flanges, heads or inspection covers, the inconsistent tension forms an uneven fit resulting in a high probability of leaks. With a Fluoropolymer coated bolt, tighter more consistent tensions are achieved with less required torque.

- 21- **The best title for this passage is -----.**
1) A Comparison of Corrosion Protection Plans on Offshore Platforms
2) Oil and Gas Offshore Condition Monitoring Plans
3) Application of Galvanic and Cadmium Coating on Offshore
4) Benefits of Fluoropolymer Coating in Offshore Oil and Gas Industry
- 22- **The most suitable corrosion protection method for offshore platforms is -----.**
1) active 2) passive 3) temporary 4) galvanic
- 23- **The major role of the middle layer in PTFE coating is to -----.**
1) eliminate the roughness of the metal surface
2) prevent the abrasion of the coating
3) improve the stickiness of the coating layer
4) increase the heat-resistance of the coating
- 24- **The underlined word "it" in the second paragraph refers to -----.**
1) Fluorine 2) Fluoropolymer 3) atomic radius 4) Hydrogen
- 25- **Comparing Fluoropolymer coating with galvanic coating shows that -----.**
1) the resistancce of both coating is almost the same
2) Fluoropolymer coating is slightly more stable
3) Fluoropolymer coating is considerably more resistant
4) galvanic coating is more dutable

PASSAGE 3:

Operational amplifiers, often called op amps, are frequently used to amplify signals in sensor circuits. Op amps are also frequently used in filters used for compensation purposes. It is a common practice to choose the ground as 0 volt and measure the input voltages e_1 and e_2 relative to the ground. The input e_1 to the minus terminal of the amplifier is inverted, and the input e_2 to the plus terminal is not inverted. The total input to the amplifier thus becomes $e_2 - e_1$. Hence, for the circuit, we have

$$e_0 = K(e_2 - e_1) = -K(e_1 - e_2)$$

where the inputs e_1 and e_2 may be dc or ac signals and K is the differential gain or voltage gain. The magnitude of K is approximately $10^5 \sim 10^6$ for dc signals and ac

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۶

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

signals with frequencies less than approximately 10 Hz. (The differential gain K decreases with the signal frequency and becomes about unity for frequencies of 1 MHz ~ 50 MHz) Note that the op amp amplifies the difference in voltages e_1 and e_2 . Such an amplifier is commonly called a differential amplifier. Since the gain of the op amp is very high, it is necessary to have a negative feedback from the output to the input to make the amplifier stable. (The feedback is made from the output to the inverted input so that the feedback is a negative feedback.)

In the ideal op amp, no current flows into the input terminals, and the output voltage is not affected by the load connected to the output terminal. In other words, the input impedance is infinity and the output impedance is zero. In an actual op amp, a very small (almost negligible) current flows into an input terminal and the output cannot be loaded too much. In our analysis, we make the assumption that the op amps are ideal.

- 26- **How many uses are mentioned here for operational amplifiers?**
1) two 2) one 3) three 4) four
- 27- **Which statement below is NOT true according to the passage?**
1) e_1 in the equation represents the input to the minus terminal of the amplifier, while e_2 indicates the input to the plus terminal of the amplifier.
2) The magnitude of K is the same for both dc and ac signals with frequencies less than approximately 10 Hz.
3) In a differential amplifier, the difference in voltages e_1 and e_2 is amplified.
4) The total input to the amplifier can be calculated by subtracting e_2 from e_1 .
- 28- **All of the following about ideal and actual operational amplifiers are true EXCEPT -----.**
1) in an actual operational amplifier, it is not possible to load the output too much
2) the difference between the input impedance and output impedance in the ideal op amp is infinity
3) the ideal op amp, the load which is connected to the output terminal has an impact on the output voltage
4) in the ideal operational amplifier, the input terminals have no current, whereas in an actual operational amplifier there is little current flowing into the input terminal
- 29- **The underlined word "Hence" in the passage means -----.**
1) In addition 2) Thus 3) Otherwise 4) However
- 30- **The word "approximately" in the line 9 means -----.**
1) nearly 2) exactly 3) closely 4) merely

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۷

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

ریاضیات مهندسی:

- ۳۱ - ضریب $\sin 4x$ در سری فوریه سینوسی تابع $f(x) = \sqrt{\cos 2x}$ ، $0 < x < \frac{\pi}{4}$ ، کدام است؟

$$\frac{-16}{5\pi} \quad (1)$$

$$\frac{-8}{5\pi} \quad (2)$$

$$\frac{8}{5\pi} \quad (3)$$

$$\frac{16}{5\pi} \quad (4)$$

- ۳۲ - اگر تبدیل فوریه تابع $f(x) = e^{-ax}$ ، $a \neq \pi$ را $F(\omega)$ در نظر بگیریم، حاصل انتگرال زیر کدام است؟

$$\int_{-\infty}^{\infty} (F(\omega))^T d\omega = ?$$

$$\frac{\pi}{a} \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{a} \quad (2)$$

$$\frac{a}{2\pi} \quad (3)$$

$$\frac{a}{\pi} \quad (4)$$

- ۳۳ - با فرض $u_{xy} = 2x + \cos y$ جواب معادله $u_{xx} + u_{yy} = \frac{\pi}{2}$ حاصل $u(x, y) = x \sin y + C$ کدام است؟

$$\pi + 1 \quad (1)$$

$$\pi + 5 \quad (2)$$

$$2\pi + 1 \quad (3)$$

$$2\pi + 5 \quad (4)$$

- ۳۴ - با استفاده از روش ضربی (تفکیک متغیرها)، جواب معادله $xu_x + yu_y = 2u$ ، کدام است؟ (k) و C اعداد حقیقی دلخواه هستند)

$$u(x, y) = Cx^{r-k}y^k \quad (1)$$

$$u(x, y) = Cx^{r+k}y^k \quad (2)$$

$$u(x, y) = Cx^{-(r+k)}y^{-k} \quad (3)$$

$$u(x, y) = Cx^{r-k}y^{-k} \quad (4)$$

- ۳۵ - جواب مسئله $u_{xx} + u_{yy} = 0$ کدام است؟ ($0 \leq y \leq \pi$ ، $0 \leq x \leq \pi$)

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{sech} \pi \sin x \sinh y + \frac{1}{2} \operatorname{sech} 2\pi \sin 2x \sinh 2y \quad (1)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{csch} \pi \sin x \cosh y + \frac{1}{2} \operatorname{csch} 2\pi \sin 2x \cosh 2y \quad (2)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{csch} \pi \sin x \cosh y + \frac{1}{2} \operatorname{csch} 2\pi \sin 2x \cosh 2y \quad (3)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{sech} \pi \sin x \sinh y + \frac{1}{2} \operatorname{sech} 2\pi \sin 2x \sinh 2y \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۸

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۳۶ - کدام تغییر متغیر، معادله $u_{xy} + u_{yy} = 0$ را به فرم نرمال (فرم کانونی) تبدیل می‌کند؟

$$v = x^r - \ln y^r, w = y^r + \ln x^r \quad (1)$$

$$v = x^r + \ln y^r, w = y^r + \ln x^r \quad (2)$$

$$v = x^r - \ln y^r, w = y^r - \ln x^r \quad (3)$$

$$v = x^r + \ln y^r, w = y^r - \ln x^r \quad (4)$$

- ۳۷ - تبدیل لاپلاس جواب عمومی $(W(x,s))$ مستقله زیر، کدام است؟

$$w_{tt} = w_{xx} - w \quad 0 < x < \infty, t > 0$$

$$w(x,0) = 0, w_t(x,0) = \sin x, w(0,t) = 1$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+1}} + Be^{-x\sqrt{s^r+1}} + \frac{\sin x}{(s^r+r)} \quad (1)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+1}} + Be^{-x\sqrt{s^r+1}} + \frac{\sin x}{(s^r+1)} \quad (2)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+r}} + Be^{-x\sqrt{s^r+r}} + \frac{\sin x}{(s^r+r)} \quad (3)$$

$$W(x,s) = Ae^{x\sqrt{s^r+r}} + Be^{-x\sqrt{s^r+r}} + \frac{\sin x}{(s^r+1)} \quad (4)$$

- ۳۸ - اگر Z یک عدد مختلط باشد، در آن صورت جواب‌های معادله $\cos Z = \cos \bar{Z}$ کدام است؟ (R) مجموعه اعداد

حقیقی و $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$$Z = x \in R \quad (1)$$

$$y \in R \quad Z = k\pi + iy \quad (2)$$

(3) مجموعه جواب تهی است.

(4) گزینه‌های ۱ و ۲ درست است.

- ۳۹ - اگر $f(z) = f(re^{i\theta}) = e^{-\theta}(\cos(\ln r) + i\sin(\ln r))$ باشد، در آن صورت، گزینه صحیح کدام است؟

$$f'(z) = -i \frac{f(z)}{z} \quad (1)$$

$$f'(z) = i \frac{f(z)}{z} \quad (2)$$

$$f'(z) = izf(z) \quad (3)$$

$$f'(z) = -izf(z) \quad (4)$$

- ۴۰ - اگر تابع $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ در ناحیه D تحلیلی و $Re(f') = x \cos y + y \cos x + xy$ باشد، آنگاه

ضریب y^r در ضابطه v، کدام است؟

$$-\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}x \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}x \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}\cos x + \frac{1}{2}x \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}\cos x - \frac{1}{2}x \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۹

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

۴۱ - حاصل انتگرال روبرو، کدام است؟

$$\oint_{|z|=2} \frac{\bar{z} - \bar{z}^r}{z} |dz|$$

- $\frac{-4}{3}$ (۱)
- 0 (۲)
- $\frac{1}{3}$ (۳)
- $\frac{4}{3}$ (۴)

۴۲ - با توجه به مقدار انتگرال: $C : |z - (1+i)| = 1$ ، C روی خم $\oint \frac{dz}{z - (1+i)}$ در جهت مخالف حرکت عقربه‌های ساعت (C)

$$I = \oint_C \frac{(x-1)dx + (y-1)dy}{(x-1)^2 + (y-1)^2} , \quad J = \oint_C \frac{(y-1)dx - (x-1)dy}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

- $J = -2\pi , \quad I = 0$ (۱)
- $J = 2\pi , \quad I = 0$ (۲)
- $J = 0 , \quad I = 2\pi$ (۳)
- $J = 0 , \quad I = -2\pi$ (۴)

۴۳ - حاصل انتگرال $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2 + \sin \theta}}$ کدام است؟

- $2\pi i$ (۱)
- $\frac{\pi}{2}$ (۲)
- 2π (۳)
- $\frac{\pi i}{2}$ (۴)

۴۴ - نقاط ثابت (Fixed Points) تابع $f(z) = \frac{-2+2z-z^2}{1-3z+z^2}$ کدام است؟

- $z = -1, 1, 2$ (۱)
- $z = -1, 1, -2$ (۲)
- $z = 1, 2, -2$ (۳)
- $z = -1, 2, -2$ (۴)

۴۵ - نگاشت ناحیه مثلثی بین خطوط $w = z^2$ ، $y = x$ و $y = -x$ ، $x = -\frac{1}{2}$ تحت تابع $w = z^2$ کدام است؟

- (۱) ناحیه محدود به سهمنی $u \leq 0$ و $v^2 = \frac{1}{4} + u$
- (۲) ناحیه محدود به سهمنی $u \geq 0$ و $v^2 = \frac{1}{16} - u$
- (۳) ناحیه محدود به سهمنی $u \geq 0$ و $v^2 = \frac{1}{4} - u$
- (۴) ناحیه محدود به سهمنی $u \leq 0$ و $v^2 = \frac{1}{16} + u$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۰

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F


کنترل خطی و غیرخطی:

۴۶- معادلات دینامیکی سیستم پاندول معکوس نشان داده شده در شکل، به صورت زیر است. معادلات حالت خطی شده

سیستم با بردار حالت $\dot{x} = [\phi \ \dot{\phi} \ s \ \dot{s}]^T$ حول $\circ = \phi$ ، کدام است؟

$$\ddot{\phi} - \left(\frac{g}{L'}\right) \sin \phi + \left(\frac{1}{L'}\right) \ddot{s} \cos \phi = 0$$

$$M\ddot{s} + F\dot{s} = \mu(t)$$

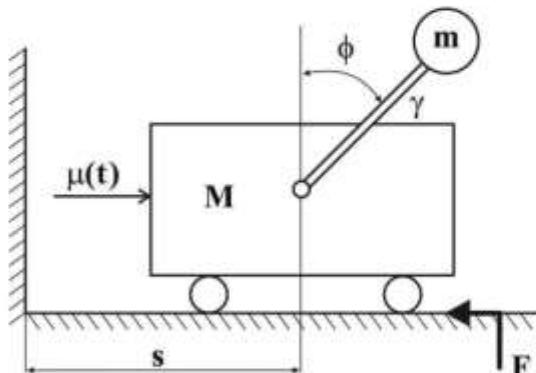

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{g}{L'} & 0 & 0 & \frac{F}{L'M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{F}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{L'M} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} \mu \quad (۲)$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{F}{L'M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{F}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{L'M} \\ 0 \\ -\frac{1}{M} \end{bmatrix} \mu \quad (۱)$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{g}{L'} & 0 & 0 & \frac{F}{L'M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{F}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{L'M} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} \mu \quad (۴)$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{g}{L'} & 0 & 0 & \frac{F}{L'M} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{F}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{L'M} \end{bmatrix} \mu \quad (۳)$$

۴۷- سیستم پایدار $G(s) = \frac{k}{s+a}$ را در نظر بگیرید. چنانچه فرکانس قطع سیستم را با ω_c و زمان رسیدن پاسخ پله

سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد به ۹۹٪ مقدار نهایی را با t_r نشان دهیم، برای مقادیر کوچک t_r کدام گزینه صحیح است؟


$$\omega_c t_r = \text{constant} \quad (۲)$$

$$\omega_c/t_r = \text{constant} \quad (۱)$$

$$\omega_c^2 t_r = \text{constant} \quad (۴)$$

$$\omega_c^2/t_r = \text{constant} \quad (۳)$$

۴۸- در شکل زیر، کدام گزینه در مورد خطای حالت ماندگار پاسخ پله صحیح است؟

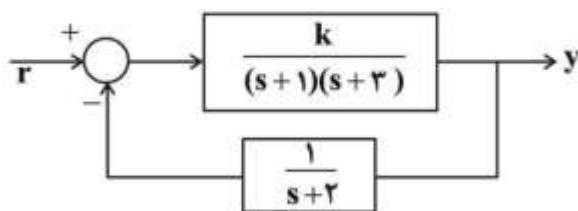

۱) خطأ حداقل $\frac{1}{11}$ است.

۲) خطأ به ازای $k=6$ حداقل است.

۳) خطأ همواره مقدار ثابت ۱ است.

۴) خطأ همواره برای $k=6$ مقدار ثابت ۱ است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۱

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۴۹- در مورد ریشه‌های سیستم با معادله مشخصه زیر، گزینه صحیح کدام است؟

$$\Delta(s) = s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 9s^2 - 4s - 12$$






۱) دو قطب موهومی - دو قطب سمت راست - یک قطب سمت چپ

۲) چهار قطب موهومی - یک قطب سمت راست

۳) دو قطب موهومی - یک قطب سمت راست - دو قطب سمت چپ

۴) چهار قطب سمت چپ - یک قطب سمت راست

- ۵۰- مکان ریشه سیستم کنترلی زیر در کدام گزینه درست رسم شده است؟ ($k > 0$)

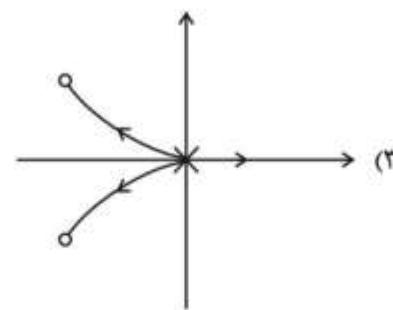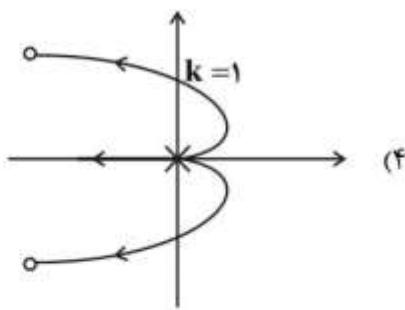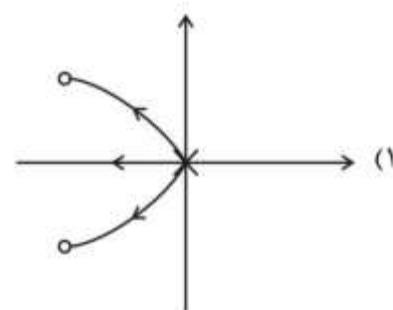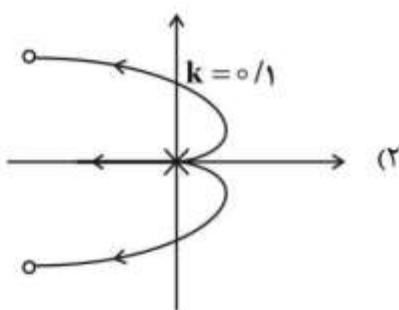
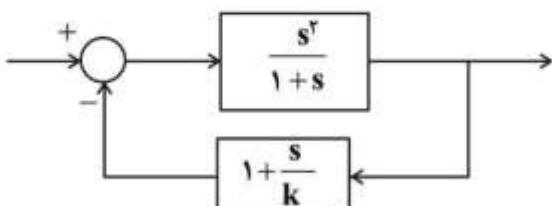


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۱۲

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

-۵۱- مکان هندسی ریشه های سیستم کنترل زیر، کدام است؟ ($k < 0$)

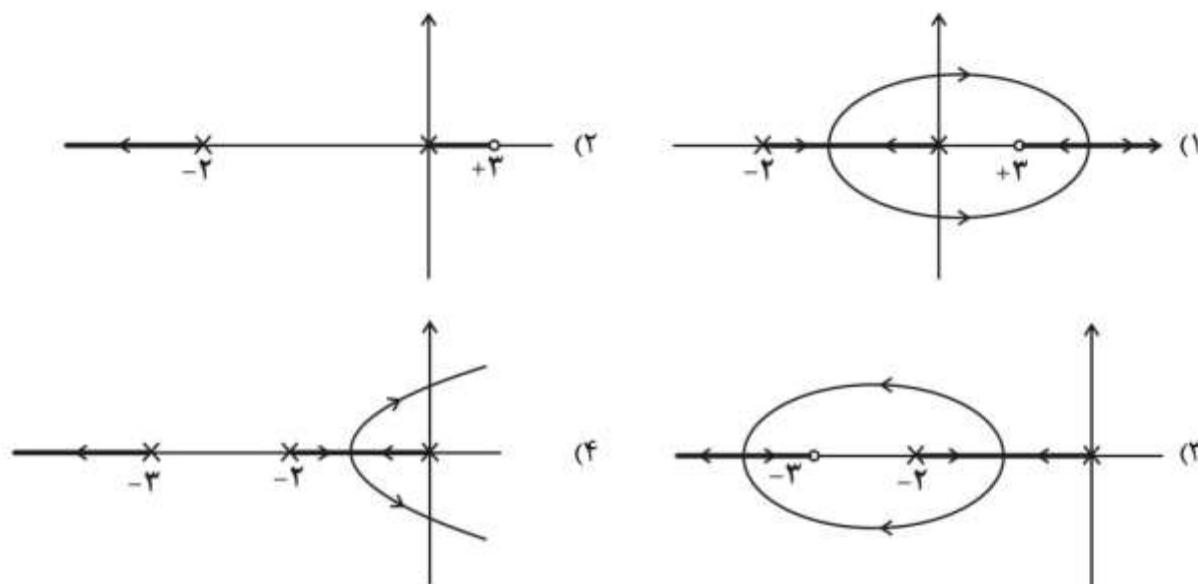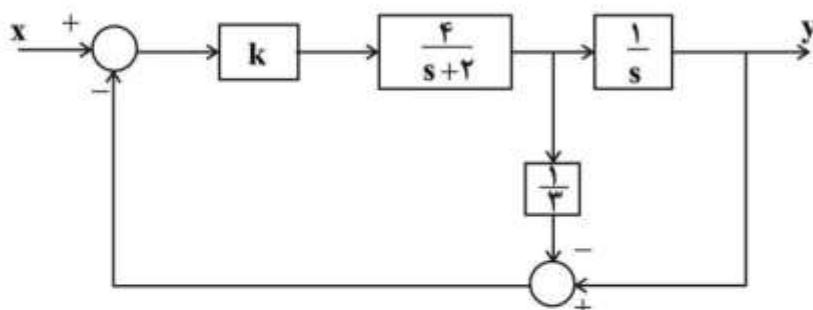

-۵۲- در صورتی که نمودار بود تقریبی سیستمی به صورت زیر باشد،تابع تبدیل سیستم کدام است؟

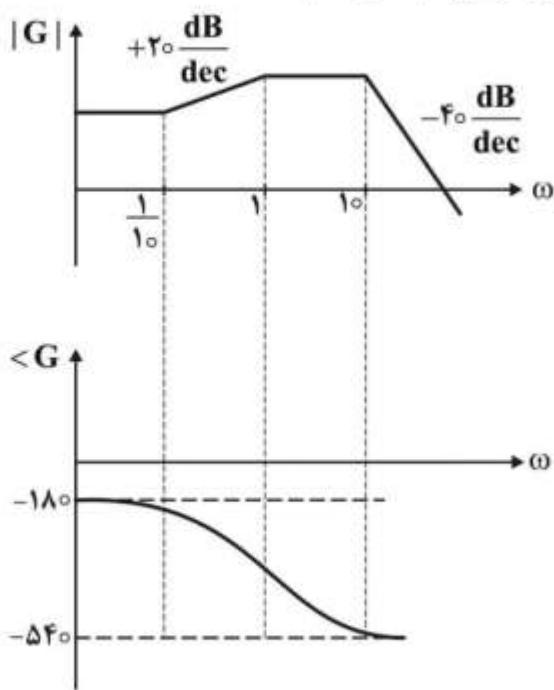

$$G(s) = \frac{s + 1}{(s + 10)^2 (s + 1)} \quad (۱)$$

$$G(s) = \frac{1 - s}{(s + 10)^2 (s + 1)} \quad (۲)$$

$$G(s) = \frac{s + 1}{(s + 10)^2 (s - 1)} \quad (۳)$$


$$G(s) = \frac{-s + 1}{(-s - 10)^2 (s + 1)} \quad (۴)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۳

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۵۳- دیاگرام نایکوتیست یک سیستم مرتبه ۲ در شکل زیر نشان داده شده است. حساسیت تابع تبدیل حلقه بسته متناظر با نسبت میرایی، کدام است؟

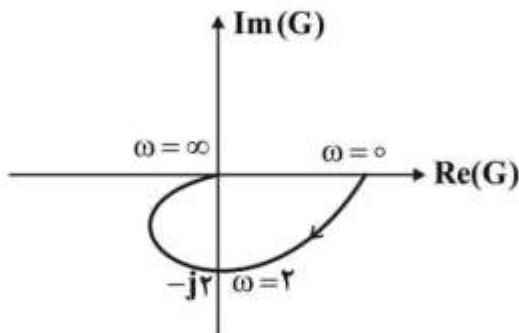


$$\frac{-\omega/\Delta s}{s^2 + 2s + 4} \quad (1)$$

$$\frac{-\omega/2\Delta s}{s^2 + 2s + 4} \quad (2)$$

$$\frac{-\omega/2\Delta s}{s^2 + s + 4} \quad (3)$$

$$\frac{-\omega/\Delta s}{s^2 + s + 4} \quad (4)$$

- ۵۴- به ازای کدام T، سیستم کنترلی زیر به ازای ورودی محدود، خروجی محدود دارد؟

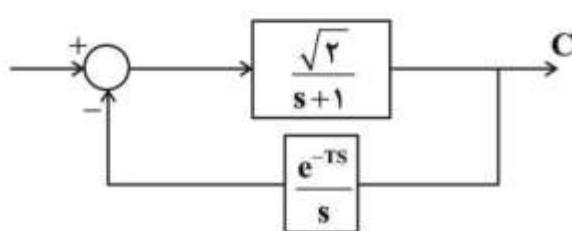






$$\frac{\pi}{3} \quad (1)$$

$$\frac{3\pi}{8} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (3)$$

(4) به ازای تمام T ها ناپایدار است.

- ۵۵- برای کاهش یا از بین بردن خطای حالت ماندگار بلوک دیاگرام زیر، کدام شبکه مناسب‌تر است؟

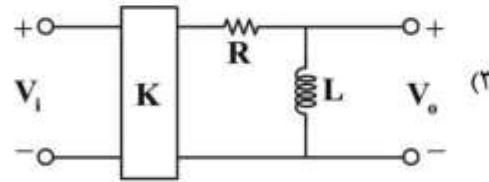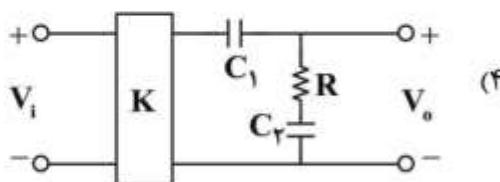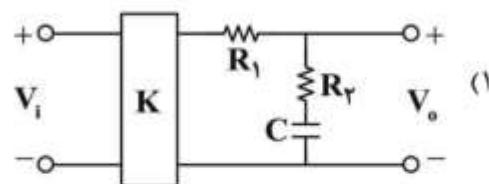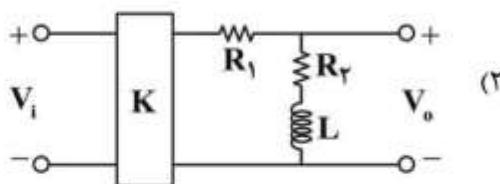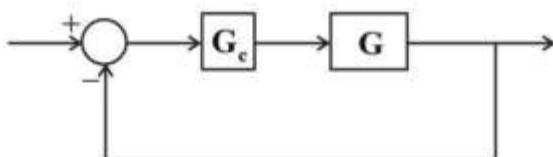


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۴

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

۵۶- تصویر صفحه فاز (phase portraits) سیستم دینامیکی غیرخطی زیر، کدام است؟

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 - x_1 x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_1^2 - x_2 \end{cases}$$

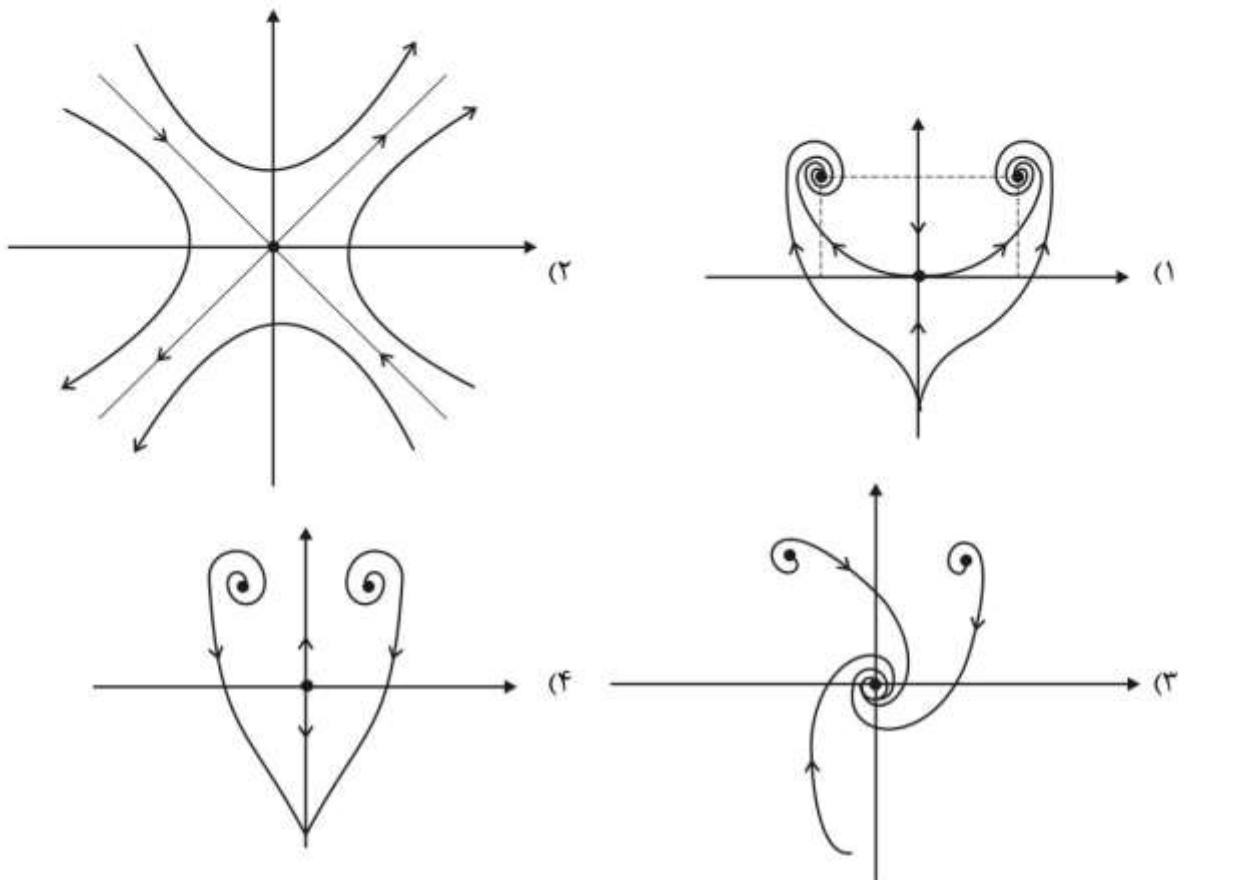

۵۷- کدام گزینه در مورد نقطه تعادل صفر سیستم زیر، صحیح است؟

$$\dot{x} = -\delta x^5 - x^3$$

- (۱) این نقطه تعادل ناپایدار است.
- (۲) این نقطه تعادل پایدار نمایی است.
- (۳) این نقطه تعادل پایدار نمایی نیست.
- (۴) با روش لیاپانوف نمی‌توان در مورد پایداری تصمیم گرفت.

۵۸- سیستمی با معادلات حالت زیر در نظر بگیرید:

$$\dot{x}_1 = g(t)x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \quad |g(t)| \leq \frac{1}{4} \quad \forall t > 0$$

در مورد نقطه تعادل ($x = 0$, $t = 0$) چه می‌توان گفت؟

- (۱) بدون داشتن اطلاعات بیشتر در مورد (t , g), نمی‌توان در مورد پایداری نقطه تعادل مبدأ صحبت کرد.
- (۲) پایدار است.
- (۳) پایدار مجانبی است.
- (۴) ناپایدار است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۵

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

۵۹- کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) نتایج پایداری و یا ناپایداری برای سیستم‌های خطی فرآگیر هستند.
- ۲) یک سیستم خطی می‌تواند چند نقطه تعادل مستقل داشته باشد.
- ۳) در سیستم خطی $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ علامت قسمت حقیقی مقادیر ویژه ماتریس A , پایداری و ناپایداری نقطه تعادل را تبیین می‌کنند.
- ۴) در سیستم خطی $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, اگر قسمت حقیقی مقدار ویژه ماتریس A صفر باشد، سیستم رفتار نوسانی دارد.

۶۰-

در مورد نوع نقطه تعادل سیستم غیرخطی زیر، گزینه صحیح کدام است؟

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - \psi(x_1 - x_2) \end{cases}$$
$$\psi(y) = \begin{cases} y^3 + 0.5y & \text{if } |y| \leq 1 \\ 2y - 0.5\text{sgn}(y) & \text{if } |y| > 1 \end{cases}$$

۴) نقطه زینی

۳) مرکز

۲) کانون ناپایدار

۱) کانون پایدار

ترمودینامیک:

۶۱- درصورتی که یک جسم به جرم یک کیلوگرم را از دمای 300 K تا دمای محیط 600 K سرد کنیم، مقدار کار

هدرفته، چند کیلوژول است؟ (ظرفیت حرارتی $\frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}}$ و $\ln 2 = 0.693$ فرض شود)

۱) ۴۵

۲) ۹۵

۳) ۲۵۵

۴) ۳۵۰

۶۲- یک lbmole گاز از دمای -50°F تا دمای 360°F به صورت برگشت‌ناپذیر از فشار 15 psia تا فشار 30 psia

متراکم می‌شود. مقدار تغییر آنتروپی کل چند است؟

$$(C_P = 1 \frac{\text{Btu}}{\text{lb mole.R}} \text{ و } R = 2 \frac{\text{Btu}}{\text{lb mole.R}}, \ln 2 = 0.693)$$

۱) $-2/1$

۲) $-0/7$

۳) $0/7$

۴) $2/1$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۶

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۶۳- کدام تساوی، صحیح است؟

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p \quad (1)$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (2)$$

$$C_p = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (3)$$

$$C_p = P \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T \quad (4)$$

- ۶۴- در یک سیکل برگشت‌پذیر، دمای منبع گرم از $K = 1500$ به 300 کاهش می‌یابد؛ در حالیکه دمای منبع سرد ثابت و در $K = 300$ باقی می‌ماند. پس از متوقف شدن سیکل مشخص می‌شود که منبع سرد کلاً 150 kJ حرارت دریافت کرده است. تغییرات آنتروپی منبع گرم، چند کیلوژول بر کلوین است؟

(۱) -۱

(۲) -۰/۵

(۳) +۰/۵

(۴) +۱

- ۶۵- با استفاده از معادله کلایپرون، کدام مورد را می‌توان محاسبه نمود؟

(۱) فقط گرمای نهان ذوب

(۲) فقط گرمای نهان تبخیر

(۴) وضعیت تعادل فازی

(۳) گرمای نهان در هر نوع تغییر فاز

- ۶۶- در یک فرایند برگشت‌پذیر فشار ثابت، مقدار انتقال حرارت با محیط عبارتست از:

(۱) مقدار تغییرات انرژی داخلی سیستم

(۲) مقدار تغییرات انرژی هلمهولتز

(۳) مقدار تغییرات آنتالپی سیستم

- ۶۷- اگر مقدار ضریب تراکم در نقطه بحرانی را برای معادلات حالت RK و SRK به ترتیب با Z_{SRK}^C و Z_{RK}^C نمایش دهیم، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) برای موادی که ضریب بی مرکزی نزدیک صفر دارند $Z_{SRK}^C > Z_{RK}^C$ است.

(۲) برای موادی که فشار بحرانی بالاتری دارند $Z_{SRK}^C > Z_{RK}^C$ است.

(۳) برای همه مواد یکسان است.

(۴) برای موادی که دمای بحرانی بالاتری دارند $Z_{SRK}^C > Z_{RK}^C$ است.

- ۶۸- گاز ایدئالی با ظرفیت گرمایی ویژه γ طی یک فرایند پلیتروپیک $PV^\delta = \text{Const.}$ از حالت ۱ به حالت ۲ انتقال می‌یابد. تغییرات آنتروپی این گاز را کدام‌یک از گزینه‌های زیر به درستی نشان می‌دهد؟

$$\Delta s = R \left(\frac{\delta - \gamma}{\delta(\gamma - 1)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

$$\Delta s = R \left(\frac{(\delta - 1)\gamma}{(\gamma - \delta)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (2)$$

$$\Delta s = R(\gamma)(\delta) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (3)$$

$$\Delta s = R \left(\frac{\delta - \gamma}{(\gamma - 1)} \right) \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۷

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

-۶۹- مقدار ضریب ژول - تامسون گاز طبیعی:

- (۱) به دمای بالادست جریان بستگی دارد.
(۲) همواره صفر است.
(۳) همواره منفی است.
(۴) همواره مثبت است.

-۷۰- گازی از معادله $P(V-b)=RT$ پیروی می‌کند. این گاز در طی فرایند اختناق:

- (۱) بستگی به فشار بالادست دارد.
(۲) تغییر دما نمی‌دهد.
(۳) سرد می‌شود.
(۴) گرم می‌شود.

-۷۱- برای به دست آوردن ضرایب a و b در معادله حالت واندروالس، از کدام رابطه استفاده می‌شود؟

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{T,C} = 0, \left(\frac{\partial^r H}{\partial T^r}\right)_{P,C} = 0 \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{V,C} = 0, \left(\frac{\partial^r P}{\partial T^r}\right)_{V,C} = 0 \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,C} = 0, \left(\frac{\partial^r V}{\partial P^r}\right)_{T,C} = 0 \quad (3)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,C} = 0, \left(\frac{\partial^r P}{\partial V^r}\right)_{T,C} = 0 \quad (4)$$

-۷۲- در یک فرایند بی‌دررزو، گازی با آنتالپی $\frac{kJ}{kg}$ ۲۵۵۴ ۲۵۷۴ وارد یک نازل شده و با آنتالپی $\frac{kJ}{kg}$ ۲۵۵۴ از آن خارج می‌شود.

سرعت خروجی گاز در واحد $\frac{m}{s}$ ، کدام است؟

- (۱) ۱۴۰
(۲) ۲۰۰
(۳) ۲۵۰
(۴) ۴۰۰

-۷۳- تفاوت چرخه کارنو با چرخه رانکین، کدام است؟

- (۱) تولید بخار فوق گرم در دیگ بخار و میعان کامل در مرحله سرد کردن
(۲) تولید بخار فوق گرم در دیگ بخار و میعان جزئی در مرحله سرد کردن
(۳) تولید بخار اشباع در دیگ بخار و میعان کامل در مرحله سرد کردن
(۴) تولید بخار اشباع در دیگ بخار و میعان جزئی در مرحله سرد کردن

-۷۴- اگر معادله فوگاسیتیه یک گاز خالص $f = P + \alpha P^r$ باشد، کدامیک از معادلات زیر صحیح است؟

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \frac{\alpha^r P}{1 + \alpha P} \quad (1)$$

$$\frac{PV}{RT} = 1 + \frac{\alpha P}{1 + \alpha P} \quad (2)$$

$$\frac{PV}{RT} = 1 - \frac{\alpha P}{1 + \alpha P} \quad (3)$$

$$\frac{PV}{RT} = 1 - \frac{\alpha^r P}{1 + \alpha P} \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۸

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۷۵- در فرایند اختلاط یک محلول ایدئال، کدام تابع ترمودینامیکی تغییر می‌کند؟

- (۱) آنتروپی (۲) آنتالپی (۳) انرژی داخلی (۴) حجم مخصوص

- ۷۶- فشار بخار ماده‌ای در شرایط عملیاتی یک فرایند در 70°C و 1atm . 3psia است و ثابت تعادل را می‌توان از قانون رائولت محاسبه نمود. کسر مولی این ماده در فاز بخار چقدر خواهد بود؟ (کسر مولی ماده در فاز مایع 2° است)

- (۱) $0/041$ (۲) $0/062$ (۳) $0/452$ (۴) $0/525$

- ۷۷- کدامیک از روابط زیر برای خواص ترمودینامیک فاز مایع صحیح است؟ (β ضریب انبساط می‌باشد).

$$dH = C_p dT + (1 + \beta T) V dP \quad (1)$$

$$dV = C_V dT + (\beta T - P) dV \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = (1 - \beta T) V \quad (3)$$

$$dS = \frac{C_V}{T} dT - \frac{\beta}{K} dV \quad (4)$$

- ۷۸- در مورد راندمان حرارتی سیکل هوایی استاندارد اتو، گزینهٔ صحیح کدام است؟

- (۱) راندمان حرارتی مستقل از نسبت تراکم می‌باشد.

- (۲) راندمان حرارتی با افزایش نسبت تراکم کاهش می‌یابد.

- (۳) راندمان حرارتی رابطهٔ مستقیم با نسبت تراکم ندارد.

- (۴) راندمان حرارتی با افزایش نسبت تراکم افزایش می‌یابد.

- ۷۹- اگر M ، M_i و \bar{M}_i به ترتیب خاصیت مولی یک محلول، خاصیت مولی جزئی و خاصیت مولی یک مادهٔ خالص باشد، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

$$dM = \sum \bar{M}_i dx_i \quad (1)$$

$$\bar{M}_i = \left[\frac{\partial (nM_i)}{\partial n_i} \right]_{T, P, n_j} \quad (2)$$

$$M = \sum x_i M_i \quad (3)$$

$$\sum x_i d\bar{M}_i = \left(\frac{\partial M}{\partial P} \right)_{T, x} dP + \left(\frac{\partial M}{\partial T} \right)_{P, x} dT \quad (4)$$

- ۸۰- در صورتی که برای یک مخلوط مایع دو جزئی داشته باشیم: $x_1 x_2$ ، مقدار $\ln \gamma_1^\infty$ چقدر

پیش‌بینی می‌شود؟

- (۱) $0/2$ (۲) $0/7$ (۳) $0/3$ (۴) $0/8$


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۱۹

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

مکانیک سیالات و انتقال حرارت:

-۸۱- مقدار و جهت نیروی F_x مورد نیاز برای ثابت نگهداشتن اتصال افقی نشان داده شده در شکل زیر، کدام است؟

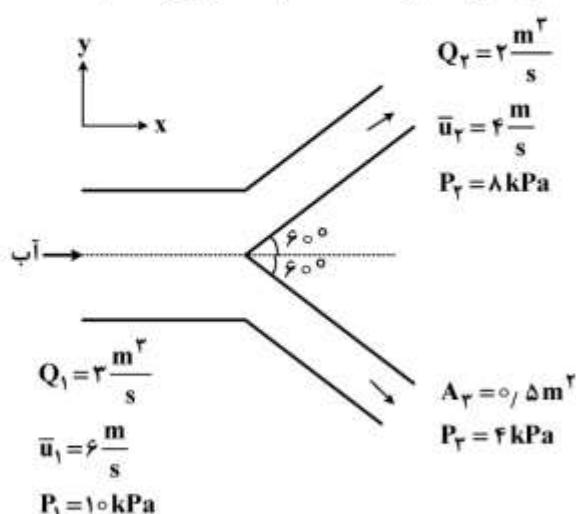

- (۱) ۱۲kN، به سمت چپ
- (۲) ۱۳kN، به سمت راست
- (۳) ۱۵kN، به سمت چپ
- (۴) ۱۵kN، به سمت راست

-۸۲- کدام بردار سرعت می‌تواند بیانگر جریان آب باشد؟


$$\vec{v} = (4x + y)\hat{i} + (5y + 6x)\hat{j} + (6x - 9z)\hat{k} \quad (1)$$

$$\vec{v} = (2x + 2)\hat{i} + (3y + 1)\hat{j} + (-4z + 5)\hat{k} \quad (2)$$

$$\vec{v} = (2x + 2)\hat{i} + (-4z + 5)\hat{j} + (3y + 1)\hat{k} \quad (3)$$


$$\vec{v} = (5y + 6x)\hat{i} + (4x + y)\hat{j} + (6x - 9z)\hat{k} \quad (4)$$

-۸۳- با توجه به شکل رویه‌رو، سرعت سیال چند فوت بر ثانیه است؟

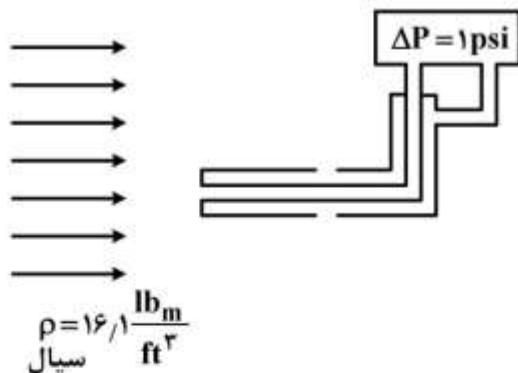

- (۱) ۲
- (۲) ۴
- (۳) ۱۲
- (۴) ۲۴

-۸۴- گشتاور مورد نیاز برای چرخاندن دیسک با شعاع R با سرعت زاویه‌ای Ω بر روی صفحه‌ای ثابت در شرایط پایا، از کدام رابطه به دست می‌آید؟ فاصله بین دیسک و صفحه ثابت (h) توسط لایه نازکی از روغن نیوتونی پوشیده شده است. $h \ll R$

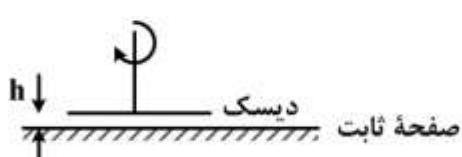


- (۱) $\frac{2\pi\Omega R^4}{h}$
- (۲) $\frac{\pi\Omega R^4}{2h}$
- (۳) $\frac{2\pi\Omega R^4}{3h}$
- (۴) $\frac{3\pi\Omega R^4}{2h}$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۰

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۸۵ - مقدار سرعت ماکزیمم آب، در مقطع ۲ شکل زیر با فرض جریان آرام، چند متر بر ثانیه است؟

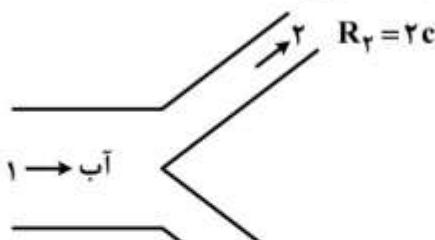

۰/۵

۱ (۲)

۱/۵ (۳)

۲ (۴)

$$u_1 = 2 \left[1 - \left(\frac{r}{R_1} \right)^2 \right] \frac{m}{s}$$

$$u_2 = 4 \left[1 - \left(\frac{r}{R_2} \right)^2 \right] \frac{m}{s}$$

$$R_3 = 1 \text{ cm}$$

- ۸۶ - آب از طریق یک لوله با قطر ۳۶ سانتیمتر و طول $\frac{7}{2}$ متر بین دو مخزن که سطح آزاد آنها با یکدیگر ۴۵ متر اختلاف دارد، منتقل می‌شود. اگر ضریب اصطکاک مودی را 5° در نظر بگیریم، سرعت آب درون لوله چند متر

$$g = 10 \frac{m}{s^2}$$

بر ثانیه است؟

۱۰/۴ (۱)

۲۱/۲ (۲)

۳۰ (۳)

۴۰ (۴)

- ۸۷ - مقدار نیروی F مورد نیاز برای بسته نگهداشتن دریچه AB به عرض نیم متر که در محل A لولا شده، چند نیوتون است؟



۳۳۷۵۰ (۱)

۴۵۰۰۰ (۲)

۶۷۵۰۰ (۳)

۹۰۰۰۰ (۴)

- ۸۸ - افت فشار درون یک خط لوله به مشخصات خط لوله (طول، قطر و زبری)، خواص سیال (چگالی و ویسکوزیته) و نیز سرعت سیال وابسته است. کدام دسته متغیرها می‌توانند به عنوان متغیرهای تکراری در تعیین گروههای بدون بعد حاکم بر مسئله به کاربرده شوند؟

(۱) سرعت سیال، ویسکوزیته سیال و افت فشار

(۲) سرعت سیال، چگالی سیال و قطر خط لوله

(۳) قطر و زبری لوله به همراه سرعت سیال

(۴) قطر خط لوله، ویسکوزیته سیال و افت فشار

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۸۹- اگر برای مانومتری که جهت اندازه‌گیری اختلاف فشار اطراف اریفیس نصب شده درون یک خط لوله، از آب به عنوان سیال مانومتر استفاده شود، اختلاف ارتفاع ۲ اینچ و اگر از سیالی دیگر استفاده نمائیم، اختلاف ارتفاع ۱

اینج در درون ساق‌های مانومتر مشاهده می‌شود. وزن مخصوص سیال دوم چند $\frac{\text{lb}_f}{\text{ft}^3}$ است؟

$$g = ۳۲/\frac{\text{ft}}{\text{s}^2} \quad \rho_{H_2O} = ۶۲/\frac{\text{lb}}{\text{ft}^3}$$

۱۲۴/۸ (۱)

۱۲۴۸/۴ (۲)

۲۵۶۳/۲ (۳)

۴۰۱۸/۶ (۴)

- ۹۰- توان پمپی که زیر استخر آبی با ارتفاع آب ۱ متر نصب شده و می‌بایست آب را با دبی ۵ لیتر در ثانیه از درون لوله‌ای با ارتفاع ۲ متر از کف استخر با سرعت ۴ متر بر ثانیه به هوا پرتاب نماید، چند وات است؟ میزان افت فشار اصطکاکی درون لوله و پمپ را مجموعاً $۵/۰$ متر آب و ضریب اصلاح انرژی جنبشی را برای جریان آشفته $۱/۱$ در



- ۹۱- مقدار انتقال حرارت از یک پره حرارتی با سطح مقطع ثابت یک سانتی‌متر مربع و سطح جانبی ۳۰ سانتی- مترمربع برابر ۲ وات است. در صورتی که ضریب هدایت حرارتی برای این پره ۴۰ باشد، گرادیان دما در نقطه

اتصال پره به دیواره گرم، چند $\frac{^\circ\text{C}}{\text{m}}$ است؟

-۵۰۰ (۱)

-۵۰ (۲)

-۲۵ (۳)

-۲/۵ (۴)

- ۹۲- یک کره گرم در هوا قرار دارد. برای کاهش اتلاف گرمایی آن را با ماده عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن k است، عایق‌بیجی می‌کنیم. ضریب جابه‌جاوی حرارت برابر h است. شعاع بحرانی عایق‌بیجی کدام است؟

$\frac{k}{h}$ (۱)

$\frac{2k}{h}$ (۲)

$\frac{4k}{h}$ (۳)

$\frac{5k}{h}$ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۲

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۹۳- آنالوژی رینولدز - کولبرن در انتقال حرارت جابه‌جایی روی سطح صاف به کدامیک از صورت‌های زیر بیان می‌شود؟


$$StPr^{\frac{1}{\tau}} = \frac{f}{2} \quad (1)$$

$$StPr^{\frac{1}{\tau}} = \frac{C_f}{\tau} \quad (2)$$

$$St = \frac{f}{\tau} \quad (3)$$

$$St = \frac{C_f}{\tau} \quad (4)$$

- ۹۴- دیواره مركبی از دو دیواره مسطح و مشابه تشکیل شده است. ضریب هدایتی یک دیواره K_1 و دیگری K_2 و رابطه $K_1 = 4K_2$ بین آن‌ها برقرار است. اگر در حالت پایدار دمای دو طرف دیواره T_1 و T_2 باشد، دمای فصل مشترک دو دیواره، کدام است؟

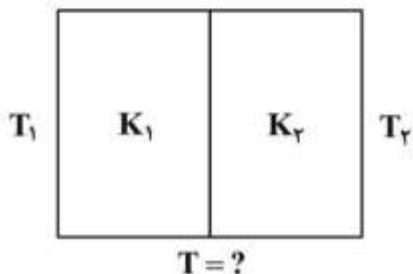

$$\frac{1}{5}(4T_2 + T_1) \quad (1)$$

$$\frac{1}{5}(4T_1 + T_2) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(4T_1 + 4T_2) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}(T_1 + T_2) \quad (4)$$

- ۹۵- یک کره توپر آلومینیومی به قطر ۵cm و درجه حرارت ۴۰۰°C از کوره‌ای خارج و در ظرف محتوی آب ۲۰°C قرار داده می‌شود تا سرد شود و درجه حرارت آن به ۳۰°C برسد. زمان لازم برای سردشدن کره τ_1 فرض می‌شود. اگر کره آلومینیومی به جای سردشدن در آب، در هوای آزاد ۲۰°C سردشود و زمان سردشدن کره τ_2 فرض شود، کدام گزینه در مورد زمان سردشدن در این دو حالت، صحیح است؟

$$\tau_1 = \tau_2 \quad (1)$$

$$\tau_1 = 2\tau_2 \quad (2)$$

$$\tau_1 < \tau_2 \quad (3)$$

$$\tau_1 > \tau_2 \quad (4)$$

- ۹۶- در انتقال حرارت با مکانیسم هدایت در حالت دوبعدی و پایا، چنانچه چشمۀ حرارتی برابر $10^{\circ}\text{C}/\text{m}^3$ ، ضریب هدایتی $k = 20 \frac{\text{W}}{\text{m}^{\circ}\text{C}}$ باشد، مقدار $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 50$ در واحد $\frac{\text{C}}{\text{m}^2}$ ، کدام است؟

$$-120 \quad (1)$$

$$-100 \quad (2)$$

$$+100 \quad (3)$$

$$+120 \quad (4)$$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۳

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۹۷- برای جریان هوا در یک شرایط خاص روی یک صفحه، توزیع دما در لایه مرزی عبارت است از

$$\frac{T - T_W}{T_\infty - T_W} = \text{Exp}\left(-\frac{\Pr U_\infty y}{v}\right)$$

T : دمای سیال، U_∞ : سرعت سیال و y : فاصله نقطه از روی صفحه عمود بر جهت جریان می باشد. رابطه ناسلت برای جریان فوق، کدام است؟

$$Nu = \frac{\Pr U_\infty}{v} \quad (1)$$

$$Nu = \frac{\Pr U_\infty x^\gamma}{v} \quad (2)$$

$$Nu = \frac{\Pr U_\infty x}{v} \quad (3)$$

$$Nu = \frac{\Pr v}{U_\infty x} \quad (4)$$

- ۹۸- ضریب انتقال حرارت چگالش فیلمی نسبت به چگالش قطره‌ای چگونه است؟

(۱) قطره‌ای $h_{\text{فیلمی}} < h_{\text{قطره‌ای}}$ (۲) قطره‌ای $h_{\text{فیلمی}} > h_{\text{قطره‌ای}}$ (۳) قطره‌ای $h_{\text{فیلمی}} = h_{\text{قطره‌ای}}$ (۴) قطره‌ای $h_{\text{فیلمی}} \leq h_{\text{قطره‌ای}}$

- ۹۹- دو صفحه بسیار بزرگ و سیاه در دو دمای متفاوت به یکدیگر تابش می‌کنند. با قراردادن یک سپر تشعشعی سیاه و بزرگ بین دو صفحه، میزان انتقال حرارت میان دو صفحه چه تغییری می‌کند؟

(۱) تغییری نمی‌کند. (۲) یک چهارم می‌شود. (۳) دو برابر می‌شود. (۴) نصف می‌شود.

- ۱۰۰- در یک مبدل حرارتی در حال کار برای ازدیاد تبادل حرارت بین سیال سرد و گرم، باید کدام یک از اعداد بدون بعد زیاد شود؟

Pr (۴)


Re (۳)

Pr و Re (۲)

Gr و Re (۱)

مدارهای الکتریکی (۱۰۱-۱۰۲):

- ۱۰۱- در مدار زیر، سلف دارای حالت اولیه صفر و دیود D ایدنال است. جریان آغازنده از سلف برای $t > 2s$ ، چند آمپر است؟

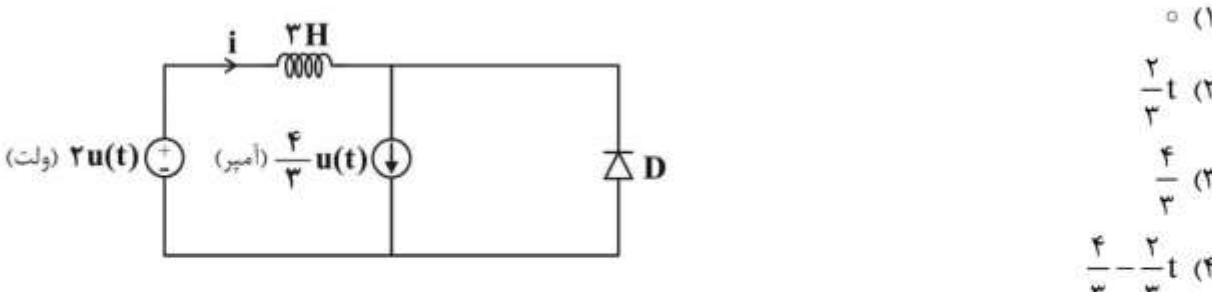


- ۱۰۲- در مدار زیر $V_s(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$ است. برای اینکه جریان I_a هیچ‌گونه پاسخ گذرای نداشته باشد، باید



مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۴

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

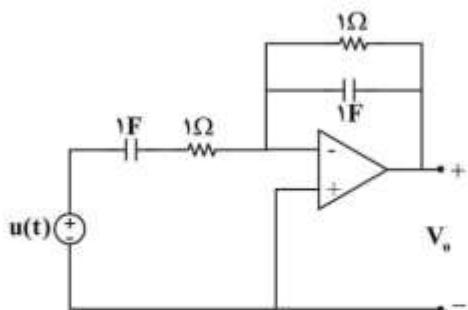

۱۰۳ - پاسخ پله $V_0(t)$ مدار زیر، کدام است؟


(۱) $-te^{-t}u(t)$

(۲) $\delta(t) - te^{-t}u(t)$

(۳) $-2te^{-t}u(t)$

(۴) $\delta(t) + 2te^{-t}u(t)$

۱۰۴ - در مدار زیر، تقویت کننده های عملیاتی ایدئال هستند. مدار معادل دیده شده از سرهای a و b، کدام است؟

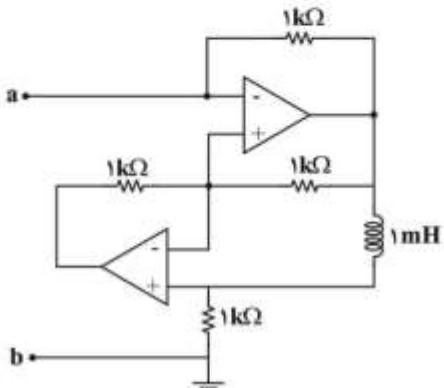


(۱) خازن با ظرفیت $1\mu F$

(۲) خازن با ظرفیت $-1nF$

(۳) سلف با اندوکتانس $-1mH$

(۴) سلف با اندوکتانس $1\mu H$

۱۰۵ - در مدار زیر کلید S در لحظه $t = 0$ بسته می شود. بر حسب هانری چقدر باشد تا $V_0(t)$ برای $t > 0$ ، میرای بحرانی باشد؟

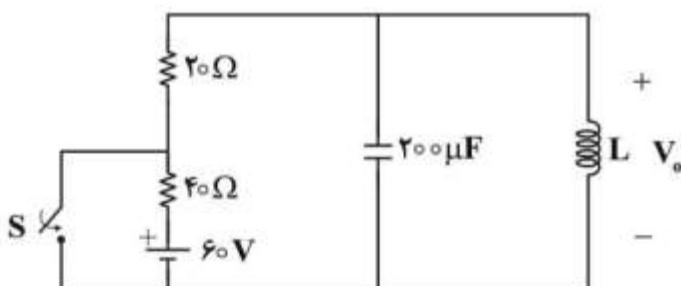


(۱) $0/0A$

(۲) $0/04$

(۳) $0/16$

(۴) $0/32$

۱۰۶ - در مدار زیر برای اینکه در پاسخ ورودی صفر $V_C(t)$ ، تنها یک فرکانس طبیعی ظاهر شود، $I_L(0)$ چند آمپر باشد؟ $V_C(0) = 10$ ولت است.

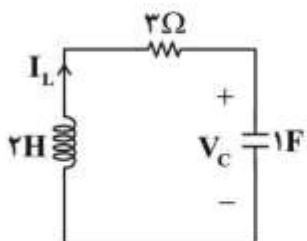

(۱) -15

(۲) -5

(۳) 0

(۴) 10

۱۰۷ - پاسخ ضربه یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u(t) - u(t - 2))$ است. پاسخ این مدار به ورودی

$$x(t) = \begin{cases} \sin t & 0 \leq t < 2\pi \\ 0 & \text{سایر مقادیر} \end{cases}$$

(۱) $\frac{1}{\sqrt{2}}(1 - \cos(t))$

(۲) $\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t)$

(۳) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(t - 2) - \cos(t))$

(۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(t - 2) - 1)$

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۵

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۱۰۸ - معادلات حالت مداری به فرم $\dot{\mathbf{X}} = \mathbf{AX} + \mathbf{BU}$ است. اگر ماتریس \mathbf{A} به صورت $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -1 & -5 \end{bmatrix}$ باشد، پاسخ ضربه مدار به چه صورتی می‌تواند باشد؟


$$Ae^{-\frac{t}{2}} + tBe^{-\frac{t}{2}} \quad (2)$$

$$Ae^{-\frac{t}{2}} + Be^{-\frac{t}{2}} \quad (1)$$

$$e^{-\frac{t}{2}}(A \cos \sqrt{2}t + B \sin \sqrt{2}t) \quad (4)$$


$$e^{-\sqrt{2}t}(A \cos \sqrt{2}t + B \sin \sqrt{2}t) \quad (3)$$

- ۱۰۹ - در مدار زیر، امپدانس Z_L حداقل توان متوسط را دریافت می‌کند. مقدار V_0 چند ولت است؟

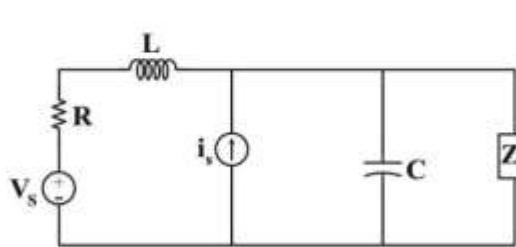

$$\begin{cases} V_s(t) = 200 \cos 10^4 t & \text{ولت} \\ i_s(t) = 10 \cos (10^4 t + \frac{\pi}{2}) & \text{آمپر} \\ R = 10 \Omega & \\ L = 1 \text{mH} & \\ C = 10 \mu\text{F} & \end{cases} \quad \begin{array}{l} \frac{10}{\sqrt{2}} \quad (1) \\ 10 \quad (2) \\ \frac{100}{\sqrt{2}} \quad (3) \\ 100 \quad (4) \end{array}$$

- ۱۱۰ - مدار زیر با تابع تبدیل شبکه $H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i}$ مانند کدام فیلتر رفتار می‌کند؟

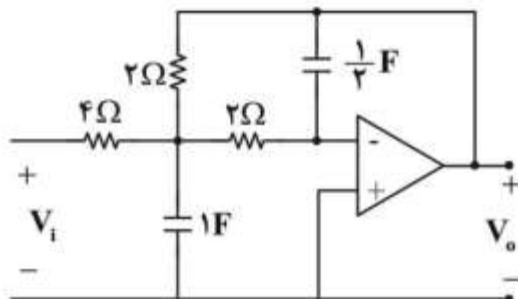

- (۱) بالاگذر
- (۲) پایینگذر
- (۳) میانگذر
- (۴) میاننگذر

- ۱۱۱ - ماتریس تلاقي مختصر شده برای گراف جهت دار یک مدار به صورت زیر است:


۱ شماره شاخه ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ولتاژ کدام شاخه این مدار قابل محاسبه بر حسب ولتاژ سایر شاخه ها نیست؟

- (۱) شاخه های ۲ و ۳ (۲) شاخه های ۵ و ۶ (۳) شاخه ۴ (۴) شاخه ۱

- ۱۱۲ - در تابع شبکه $H(s) = \frac{I(s)}{V(s)}$ ، تعداد قطب های شبکه برابر کدام است؟

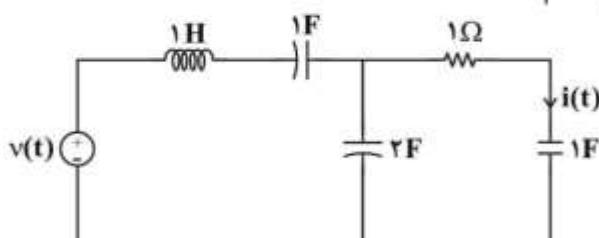

(۱) سه قطب که هیچ کدام در فرکانس صفر نمی باشد.

(۲) سه قطب که حداقل یکی در فرکانس صفر است.

(۳) چهار قطب که هیچ کدام در فرکانس صفر نمی باشد.





(۴) چهار قطب که حداقل یکی در فرکانس صفر است.

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۶

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

۱۱۳- منحنی اندازه تابع یک شبکه به شکل رو به رو است. دیاگرام صفر و قطب مربوط به این تابع، کدام می‌تواند باشد؟

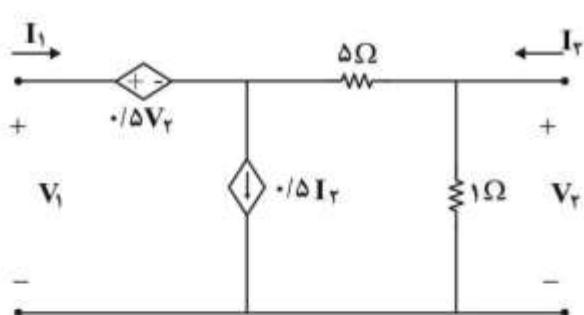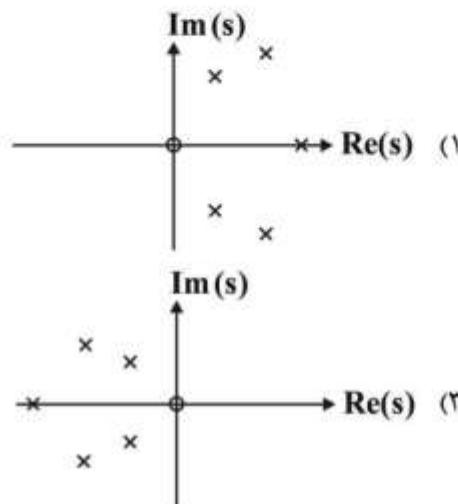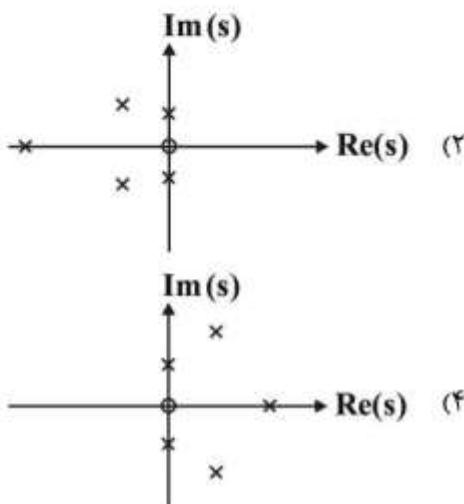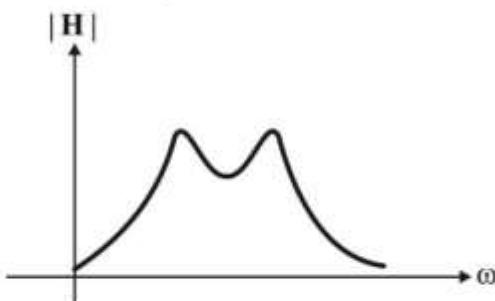

۱۱۴- در مدار دوقطبی زیر، پارامتر هیبرید h_{12} کدام است؟


-۳/۵ (۱)

-۲ (۲)

۱/۵ (۳)

۳ (۴)

۱۱۵- نتایج یک آزمایش بر روی سهقطبی N در شکل (الف) داده شده است (پاسخ‌های حالت صفر). در آزمایش شکل

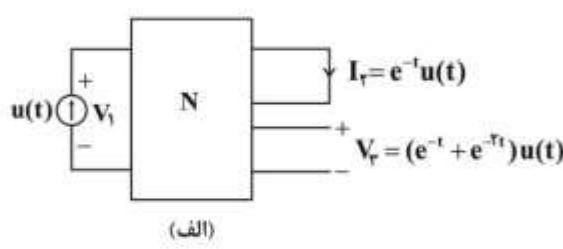


(ب) ولتاژ $V_1(t)$ برای $t > 0$ ، کدام است؟

$e^{-rt} - \delta(t)$ (۱)

$e^{-rt} + \delta(t)$ (۲)

$e^{-t} - e^{-rt} + \delta(t)$ (۳)

$e^{-t} - \delta(t)$ (۴)

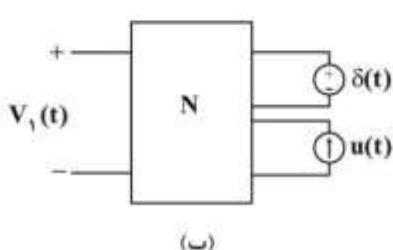


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۷

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

الکترونیک (۲۱و۲۰):

- ۱۱۶- در مدار زیر، $R_1 = ۲k\Omega$, $R_2 = ۴k\Omega$, $R_3 = ۵۰۰\Omega$, $R_4 = ۱k\Omega$ و برای دیودها: $V_{D(on)} = ۰,۷V$ است. حداقل ولتاژ VS (برحسب ولت) برای آنکه هر دو دیود هدایت نمایند، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

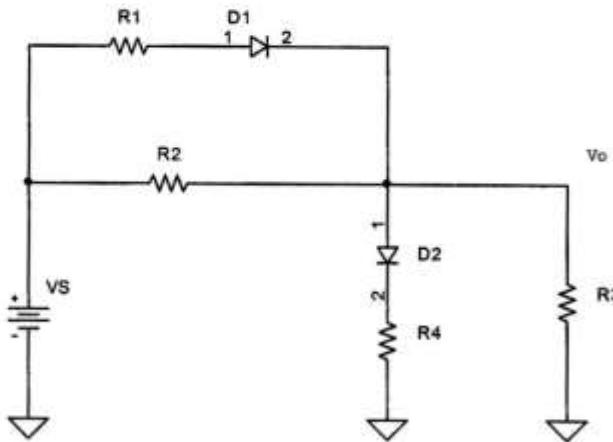


۳/۰ (۱)

۳/۵ (۲)

۴/۰ (۳)

۴/۵ (۴)

- ۱۱۷- در مدار زیر ولتاژ VS بین ۶/۸ الی ۷/۴ ولت تغییر می‌کند و $R = ۱۵\Omega$ است. چنانچه حداقل جریان مورد نیاز زینر ۱۰ میلی‌آمپر و ظرفیت جریان زینر ۱۰۰ میلی‌آمپر باشد، حداقل وحدات جریان بار IRL به میلی‌آمپر کدام است؟ برای زینر $V_Z = ۵V$ و $R_Z = ۰$ فرض شوند.

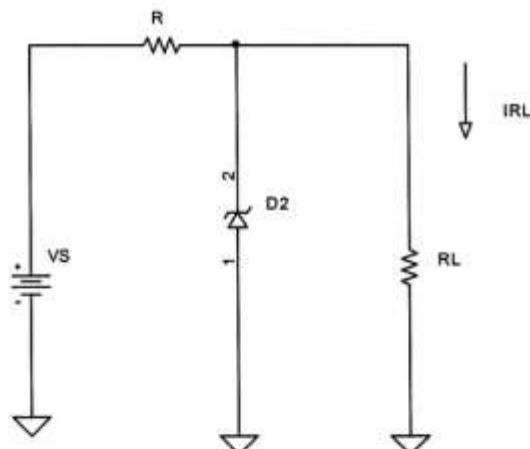


۱۲۵ الی ۱۳۵ (۱)

۱۴۰ الی ۱۵۰ (۲)

۱۵۰ الی ۲۰۰ (۳)

۱۴۵ الی ۱۵۵ (۴)

- ۱۱۸- در شکل زیر دامنه ولتاژ ثانویه ترانسفورمر $VS = ۵V$, فرکانس برق شهر $f = ۵۰Hz$, مقاومت بار $RL = ۲k\Omega$ و ولتاژ روشن دیودها $V_{D(on)} = ۰,۷V$ است. چنانچه دامنه قله به قله ولتاژ ریپل (ripple) ولتاژ بار ۳V باشد، حداقل خازن C مورد نیاز چند میکروفاراد است؟

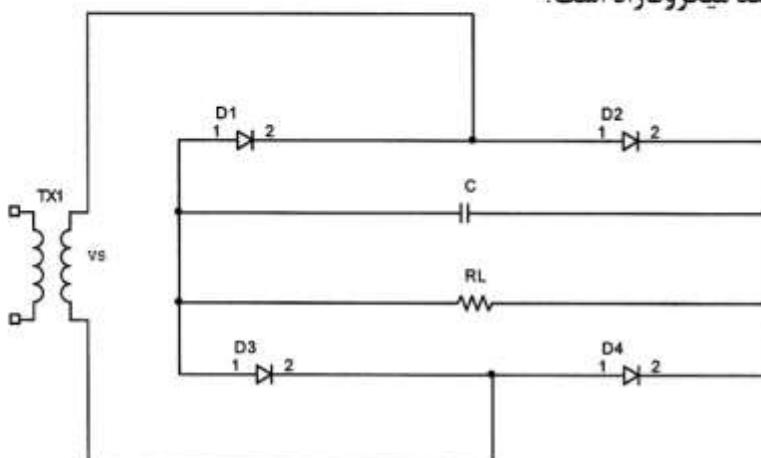

۵۴ (۱)

۶۴ (۲)

۷۴ (۳)


۸۴ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد


صفحه ۲۸

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F


- ۱۱۹ - در مدار زیر $RC = ۲.۵k\Omega$ و $RL = ۲۰۰\Omega$ ، $R = ۲۰۰\Omega$ ، $VC = ۱.۵V$ و برای دیود $\eta = ۱$ است. با فرض بزرگ بودن خازن‌ها، بهره v_o / v_i کدام است؟

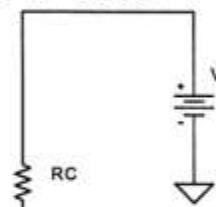


- ۱/۱ (۱)
- ۲/۲ (۲)
- ۳/۴ (۳)
- ۴/۵ (۴)

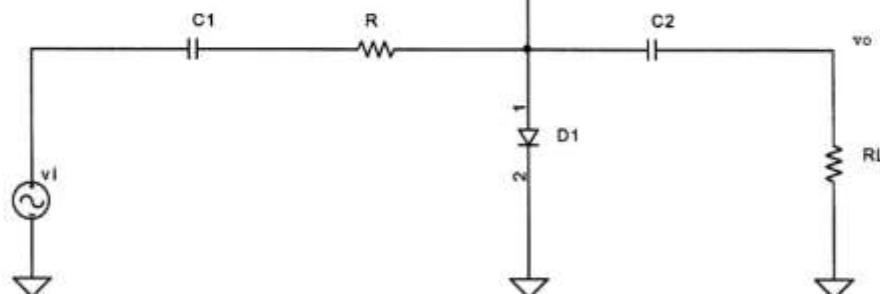

- ۱۲۰ - در شکل زیر $A = ۳k\Omega$ ، $R_1 = ۳k\Omega$ ، $R_2 = ۶k\Omega$ ، $R_3 = ۶k\Omega$ ، $R_4 = ۱۲k\Omega$ ، $I = ۴mA$ است. ولتاژ V_o در خروجی تقویت‌کننده عملیاتی، چند ولت است؟

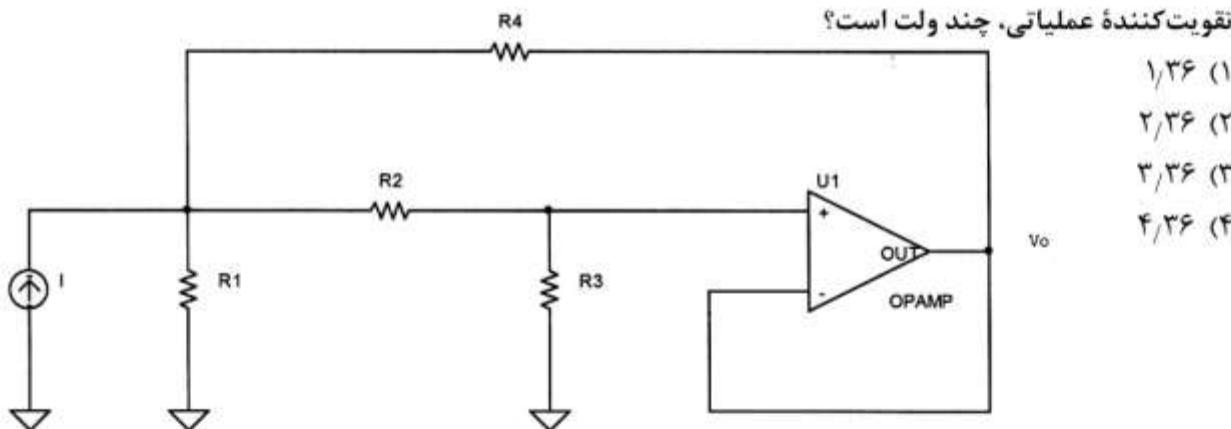

- ۱۲۱ - در مدار زیر که از دو تقویت‌کننده عملیاتی استفاده می‌شود $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = ۱k\Omega$ و $R_2 = R_6 = ۵۰۰\Omega$ و است. بهره v_o / v_i این مدار، کدام است؟

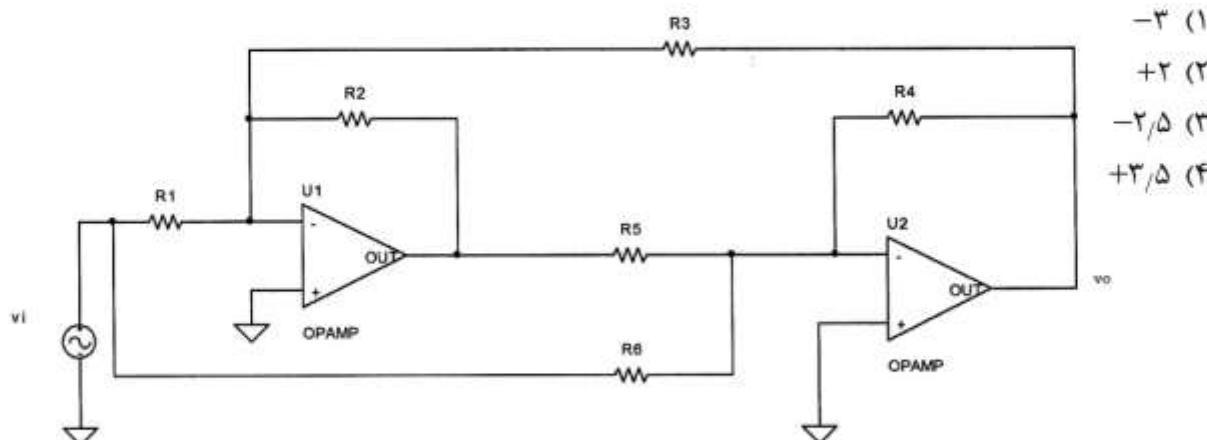


مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۹


آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

- ۱۲۲- در مدار زیر $V_{cc} = ۱۰V$ ، $RC = ۵۰k\Omega$ ، Q_1 ، Q_2 ترانزیستورها مشابه و $V_{be} = ۰.۷V$ است. چنانچه بهره‌های جریان β ترانزیستورها به صورت هم‌زمان از ۲۰ تا ۱۸۵ تغییر کند، نسبت تغییرات جریان خروجی این مدار به مقدار جریان مرجع IR کدام است؟

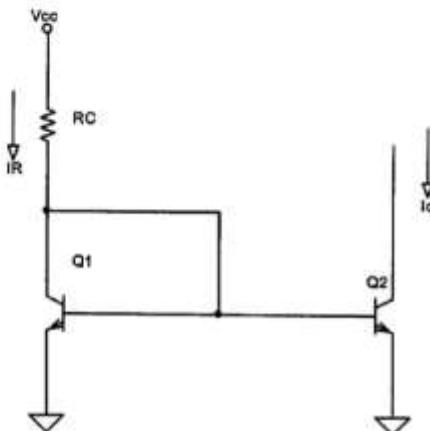


- (۱) ۰/۰۲
- (۲) ۰/۰۴
- (۳) ۰/۰۶
- (۴) ۰/۰۸

- ۱۲۳- در مدار زیر $RL = ۱\Omega$ و $R1 = ۲۲k\Omega$ ، $R2 = ۳.۳k\Omega$ ، $RC = ۱.۵k\Omega$ ، $Re1 = ۲۲\Omega$ ، $Re2 = ۱.۵k\Omega$ است. برای ترانزیستورها $\beta_1 = ۲۰۰$ و $\beta_2 = ۱۰۰$ در نظر گرفته شود. $V_{cc} = ۱۲V$ برابر با V_{be} است. با فرض بزرگ بودن حافظهای بهره، بهره v_o/v_i کدام است؟

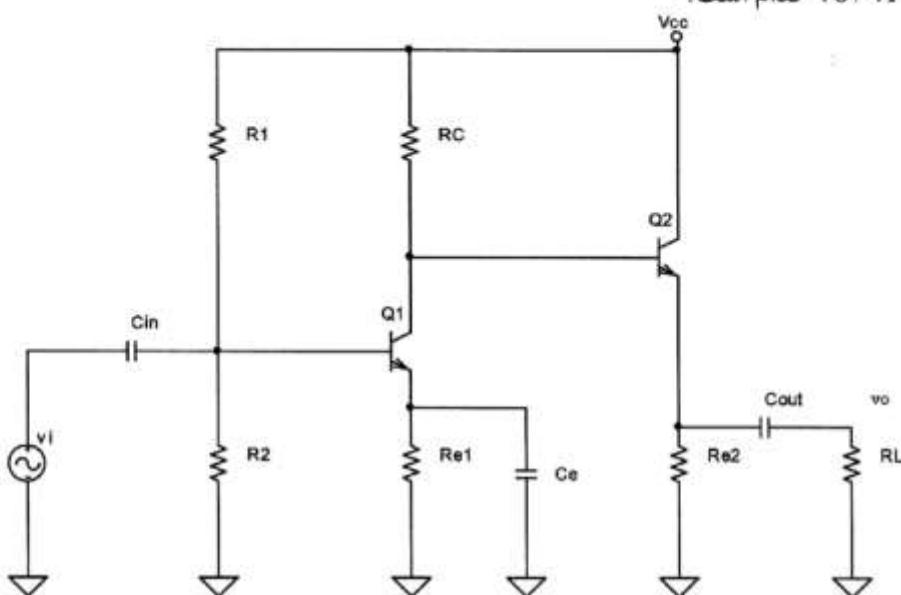

- (۱) ۷
- (۲) ۹
- (۳) ۱۱
- (۴) ۱۳

- ۱۲۴- در مدار زیر $RG = ۲M\Omega$ و $RS = ۳۳\Omega$ ، $RL = ۲.۲k\Omega$ ، $VDD = ۱۲V$ و پرای ترانزیستور Zout است. با فرض بزرگ بودن حافظهای امپدانس خروجی $VGS(off) = -8V$ و $IDSS = ۱۵mA$ ؛ FET این مدار چند اهم است؟

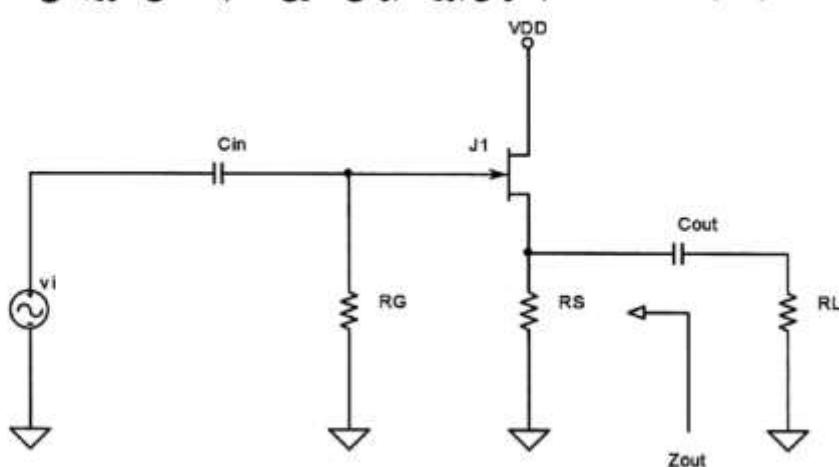


- (۱) ۱۲۷
- (۲) ۱۵۷
- (۳) ۱۷۷
- (۴) ۲۰۷

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۰

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F


- ۱۲۵ - در مدار زیر $R_1 = R_2 = ۲.۷\text{k}\Omega$ و $RL = ۸\Omega$ ، $V_{CC} = ۲۴\text{V}$ است. دامنه ولتاژ ورودی v_i را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که توان تلفشده در ترانزیستورهای قدرت حداکثر شود. در این حالت توان دریافت شده از منبع تغذیه چند وات است؟

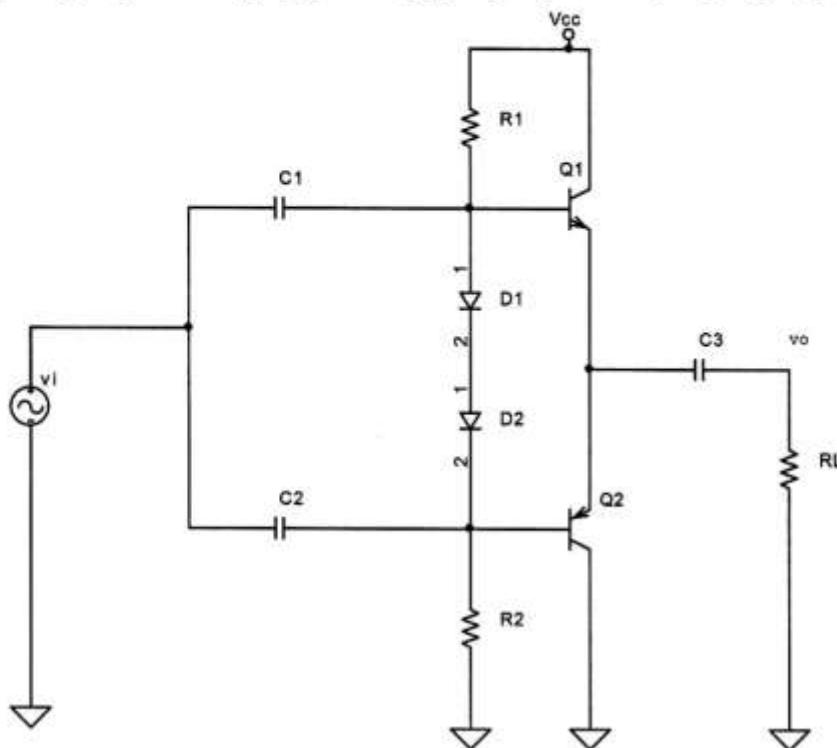

- (۱) $۵/۳$
- (۲) $۶/۳$
- (۳) $۷/۳$
- (۴) $۸/۳$

- ۱۲۶ - برای خروجی V_{O2} در شکل زیر نزدیک به کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

(Q2 و Q1 مشابه هستند.)

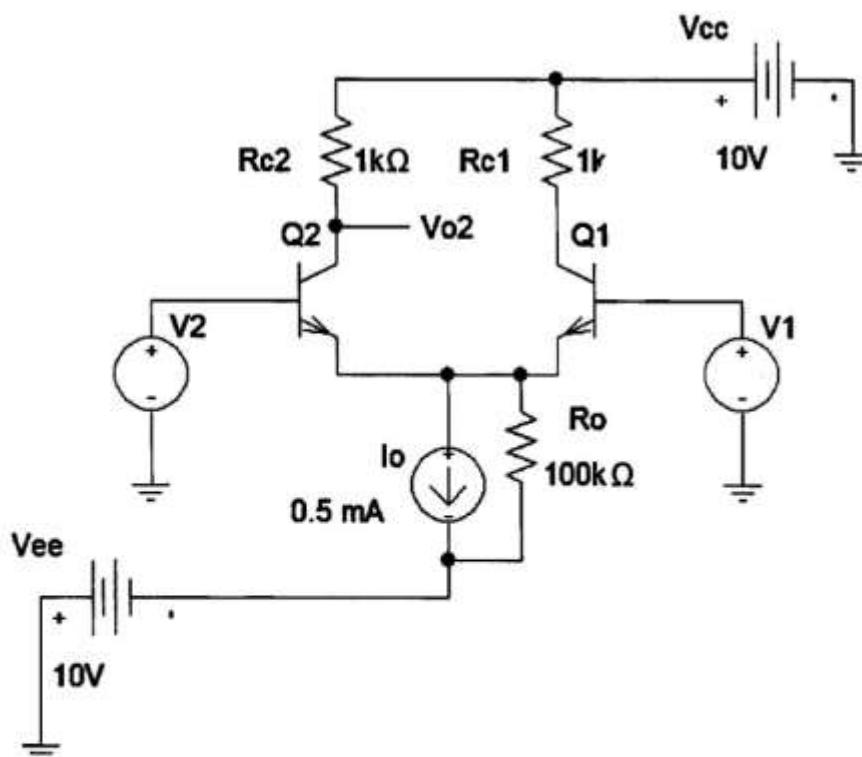

۲۵۰۰ (۴)

۲۰۰۰ (۳)

۱۵۰۰ (۲)


۱۰۰۰ (۱)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۲۱

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F


- ۱۲۷ - بهره ولتاژ V_o / V_i در مدار زیر، کدام است؟ (برگ فرض شود)

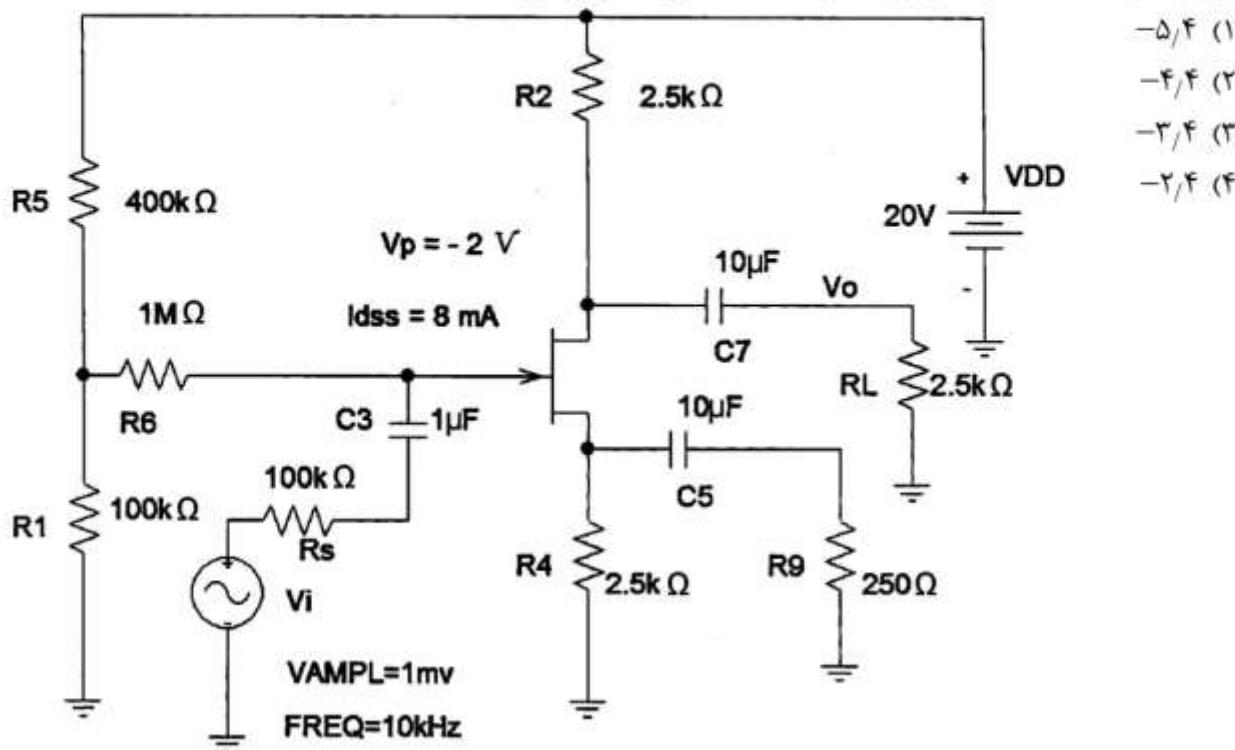

- ۵/۴ (۱)
- ۴/۴ (۲)
- ۳/۴ (۳)
- ۲/۴ (۴)

- ۱۲۸ - امپدانس دینامیکی Z_0 در شکل زیر، چند مگاهم است؟

- $hie1 = hie2 = 1k$ ۲ (۱)
 $hoe1 = hoe2 = 1/100k$ ۳ (۲)
 $hfe1 = hfe2 = 100$ ۴ (۳)
 $hre1 = hre2 = 0$ ۵ (۴)

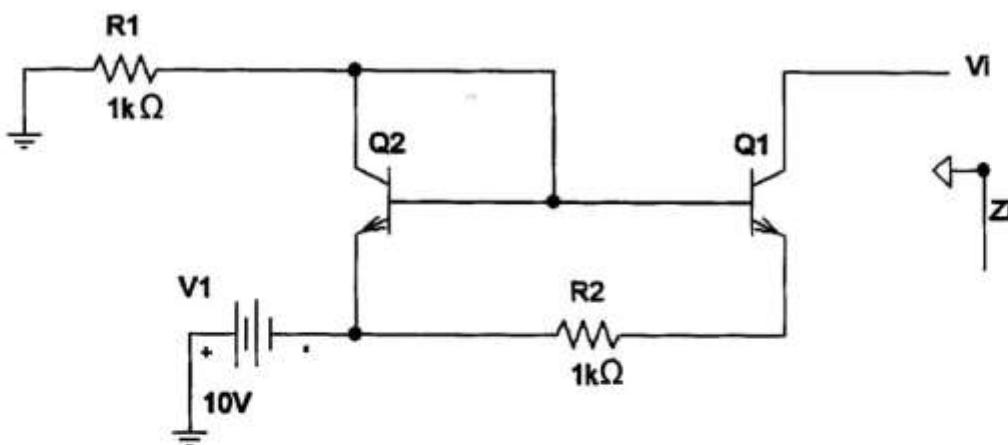

- ۱۲۹ - مشخصات ترانزیستوری که توسط سازنده آن ارائه شده $P_D(max) = ۲۰ W$ در $25^\circ C$ بدن، $T_j(max) = ۲۰۰^\circ C$ در $25^\circ C$ محیط و $R_{CA} = ۲.۵ W$ است. مقاومت حرارتی بدن به محیط

ترانزیستور، چند $CW^{-1} \cdot {}^\circ C$ است؟


- ۶ (۱)
- ۶۱ (۲)
- ۷۲ (۳)
- ۸۰ (۴)

مستر تست: وبسایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

صفحه ۳۲

آزمون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ۱۲۹۰) ۲۵۴F

۱۳۰ - بهره ولتاژ V_o / V_i در مدار زیر، کدام است؟

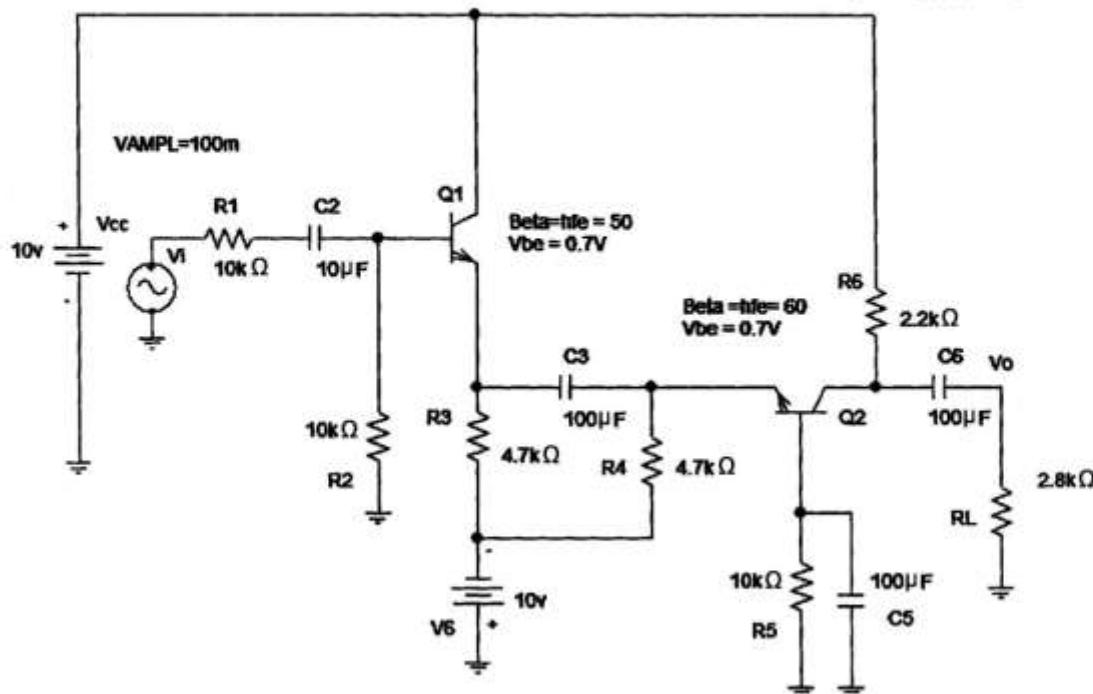

۳/۲ (۱)

۴/۷ (۲)

۶/۸ (۳)

۷/۸ (۴)